DEKRA-Nr: 0230 / 064208 / 2026 / B087416000245 vom 19.10.2026

Duplikat

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Autohaus Seitz GmbH Dienstleistungszentrum, Georg-Krug-Str. 6, 87437 Kempten (Allgäu)
Besichtigung	19.10.2026

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 250 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
- Motorhaube
- Dach
Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Das Fahrzeug weist dem Alter und der Laufleistung entsprechend folgende Gebrauchsspuren auf. Steinschläge in der Frontpartie, Gebrauchs- und Nutzungsspuren im Innen-/Kofferraum, leichte Parkdellen am gesamten Fahrzeug, Anstoßspuren an den Türkanten, Kratzer in den Einstiegen und leichte Eindellungen, oberflächliche Kratzer an der gesamten Lackierung.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	13.09.2023	Letzte Zulassung	13.09.2023
Hersteller	AUDI	Typ / Verkaufsbez.	Q5 40 TDI Sportback quattro S tronic advanced
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZFY9P2142356
HSN / TSN	0588 / BYS	Schlüssel-Nr.	10115167
Km-Stand abgelesen	110450	Nächste HU §29 StVZO	09 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E	Zylinderanzahl	2 / Reihenmotor
Leistung (kW)	150	Hubraum (ccm)	1968
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Allrad
Getriebe / Gänge	DSG / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Schwarz / Metallic	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Duplikat

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	235 / 60 R 18 107 W	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 6	S /O	4 mm
	rechts	235 / 60 R 18 107 W	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 6	S /O	3 mm
2	links	235 / 60 R 18 107 W	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 6	S /O	5 mm
	rechts	235 / 60 R 18 107 W	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 6	S /O	4 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.05.2028			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: AdBlue-Tank (12 Liter), Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem, Akzentflächen schwarz matt, Allradantrieb "quattro" mit ultra-Technologie, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control, Audi drive select, Audi pre sense city, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Bergabfahrassistent, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel in Stoff, Dekoreinlagen Micrometallic silber, Dieselpartikelfilter (DPF), Drehzahlmesser, Einparkhilfe plus, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinleger vorn, Elektromechanische Parkbremse, Elektronische Differentialsperre (EDS), Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrer-Informations-System mit Farbdisplay, Fahrwerk Sportfahrwerk, Fahrwerk: Serienfahrwerk, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Funkschlüssel (ohne Safe-Lock), Fußmatten vorn und hinten, Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend, Geschwindigkeitsregelanlage inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: S tronic 7-Gang, Heckscheibenwischer, Innenbeleuchtung, Innenspiegel abblendbar, Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung, Kindersicherung manuell, Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze, Klimaautomatik, Kofferraumbodenmatte, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorne, LED-Heckleuchten, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Ladekantenschutz in Edelstahl, Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus, Mild-Hybrid, Mittelarmlehne vorn, Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung, Nichtraucherausführung, Paket Glanz, Rad: Bordwerkzeug (ohne Wagenheber), Rad: Leichtmetallräder, 18" 5-Doppelspeichen-Dynamik, Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige, Rad: Reifenreparaturset, Radio: MMI Radio plus mit MMI touch, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsgurte, Sitzbezüge in Stoff Synonym, Sitze: Normalsitze vorn, Sitze: Rücksitzlehne,geteilt umklappbar, Sitze: Vordersitze manuell einstellbar, Sonnenblende vorn, Spurverlassenswarnung, Start-Stop-System, Telefon: Bluetooth-Schnittstelle, Trennnetz, Verbandmaterial mit Warndreieck, Verglasung: Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung, Verglasung: Klarglas, Verglasung: Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
PCB	Audi active lane assist inkl. kamerabasierter Verkehrszeichenerkennung und Fernlichtassistent
9S9	Audi virtual cockpit plus i.V.m. MMI Navigation Plus
6XK	Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend
8G1	Fernlichtassistent
4M9	Getränkehalter klimatisiert
KS1	Head-up Display
4L6	Innenspiegel, automatisch abblendbar, rahmenlos
9AQ	Komfortklimaautomatik 3-Zonen
PTT	Kraftstoffbehälter 70 Liter mit zusätzlichem 24-l-AdBlue-Tank
	Lackierung: Metallic
7UG	Navigation: MMI Navigation plus mit MMI touch
W1E	Paket Business
9JE	Radiozubehör: USB-Ladeschnittstellen für Fondpassagiere
N0W	Sitzbezüge in Stoff Impressum
8I6	Sitze: Lendenwirbelstütze pneumatisch einstellbar mit Massagefunktion
Q1D	Sitze: Sportsitze vorn

Duplikat

3L5	Sitze: Vordersitze elektrisch einstellbar
4A3	Sitzheizung vorn
3Y4	Sonnenschutzrollo, manuell
9ZE	Telefon: Audi Phone Box
QL5	Verglasung: Sonnenschutzverglasung abgedunkelt

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
bis Wartung verbleiben:	4.800 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Sitzbezug vorn rechts beschädigt, smart repair (Bild 16, 17)
2. Heckklappe Beklebung entfernen, reinigen (Bild 18, 19)
3. Heckklappe Dellen und Lackbeschädigungen, lackieren mit Lackaufbau (Bild 20, 21, 22)
4. Türe hinten links Delle, drücken (Bild 23, 24)
5. Kotflügel vorn rechts Delle, (Bild 25, 26)
6. Türe hinten links Kratzer, lackieren mit Lackaufbau (Bild 27, 28)
7. Sitzbezug vorn links beschädigt, smart repair (Bild 29, 30, 31)
8. Kotflügel vorn links Kratzer, smart repair (Bild 32, 33)
9. Stoßfänger vorn links angeschrammt, smart repair (Bild 34, 35)
10. Spoilerlippe vorn links angeschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 36, 37)
11. Stoßfänger hinten Diffusor verformt und Befestigung mangelhaft, erneuern (Bild 38, 39, 40, 41)
12. Stoßfänger hinten Ladekante mehrere Kratzer, smart repair (Bild 42, 43, 44)
13. Leichtmetallfelge hinten links Angeschrammt / Minderwert, (Bild 45, 46)
14. Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung, erneuern (Bild 47, 48)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Kofferraum Verkleidungen Kratzer,
Einstieg hinten links Kratzer,
Fahrzeugfront mehrere Steinschläge,

Duplikat

DEKRA-Nr: 0230 / 064208 / 2026 / B087416000245 vom 19.10.2026

Duplikat

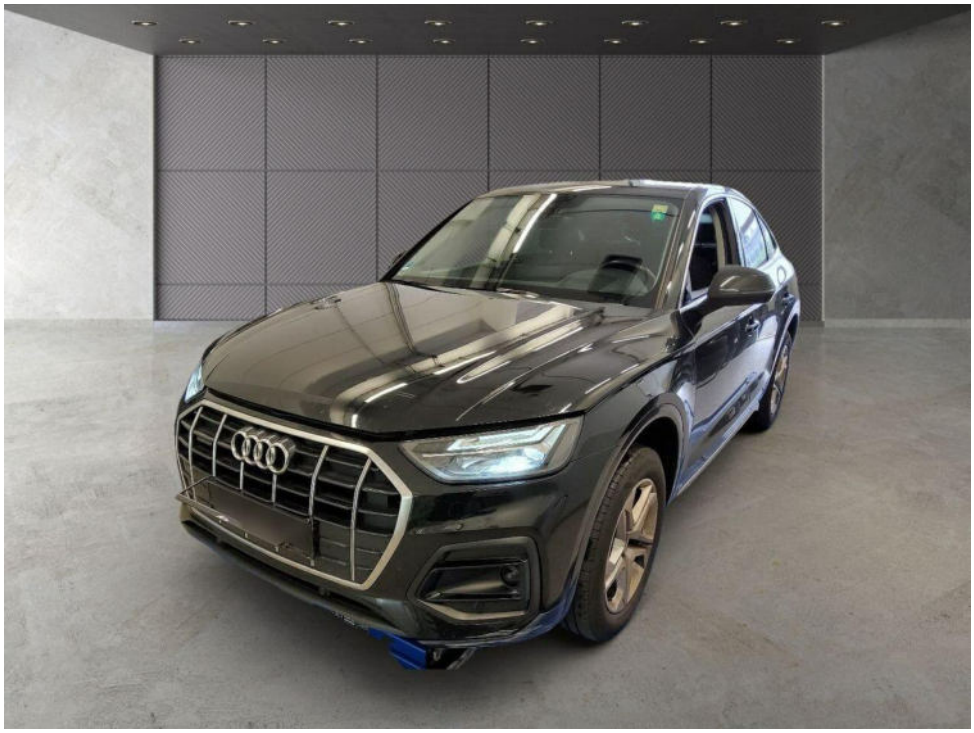


Bild 1 : Diagonal VL

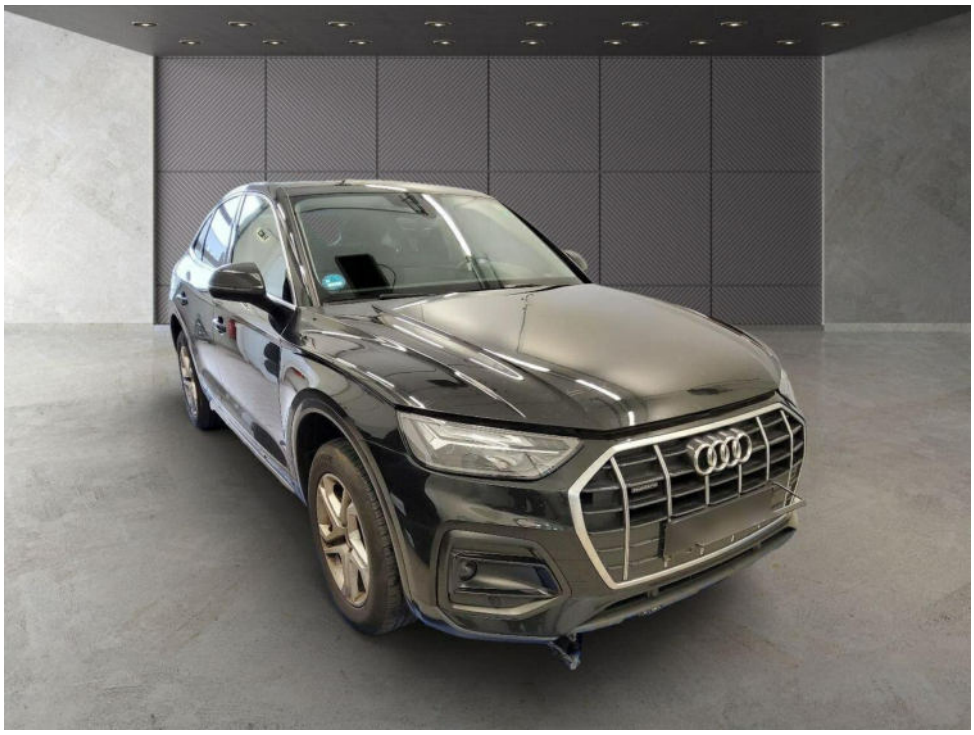


Bild 2 : Diagonal VR

Duplikat

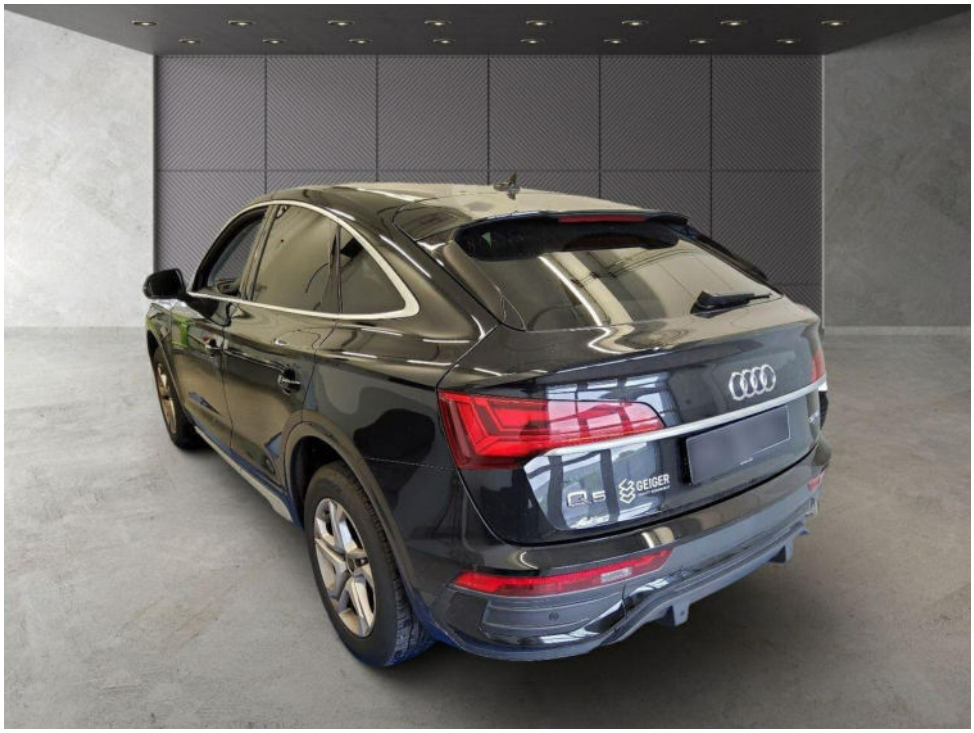


Bild 3 : Diagonal HL

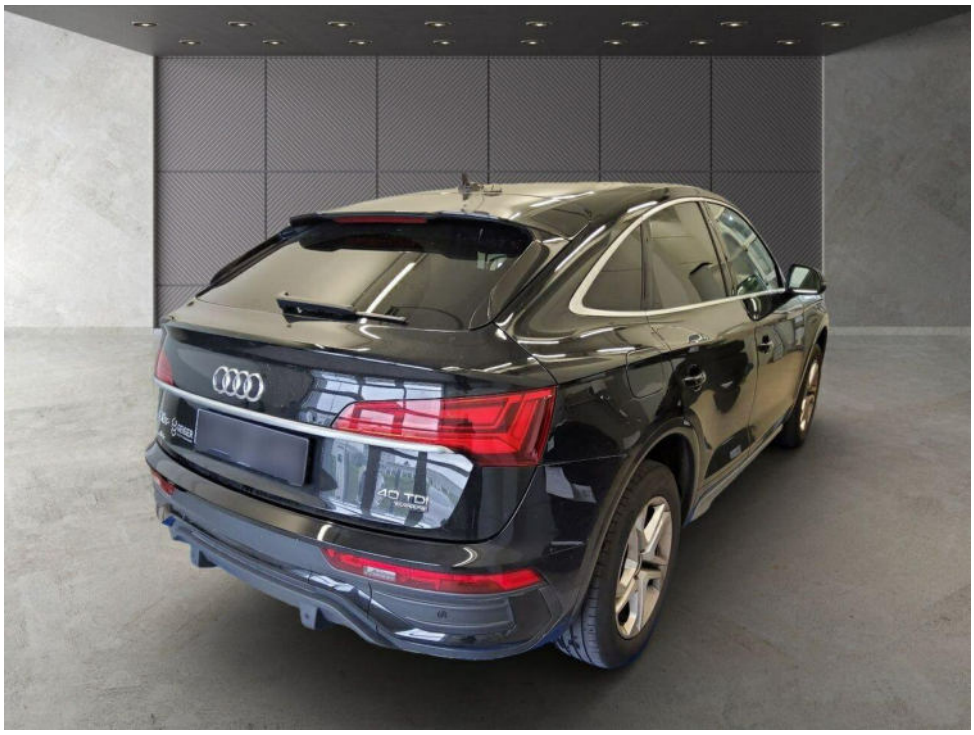


Bild 4 : Diagonal HR

Duplikat



Bild 5 : Typenschild



Bild 6 : Schweller links

Duplikat



Bild 7 : Schweller rechts



Bild 8 : Innenraum

Duplikat



Bild 9 : Kombiinstrument bei laufendem Motor



Bild 10 : Laufleistungsanzeige

Duplikat



Bild 11 : Serviceanzeige

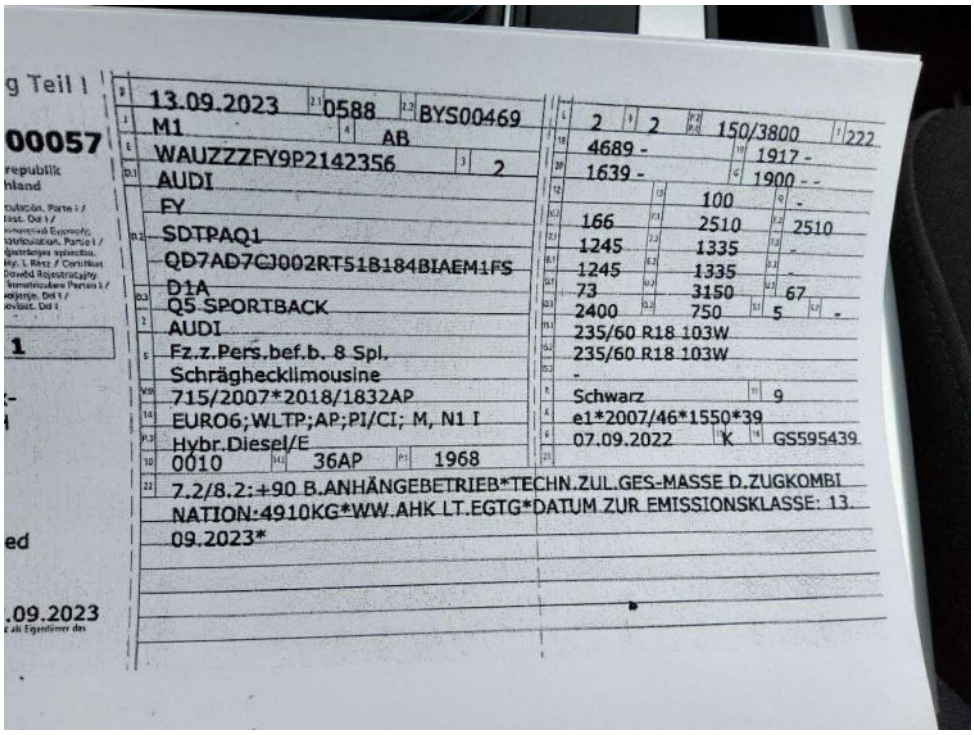


Bild 12 : ZLB 1 (ohne Halterdaten)

Duplikat

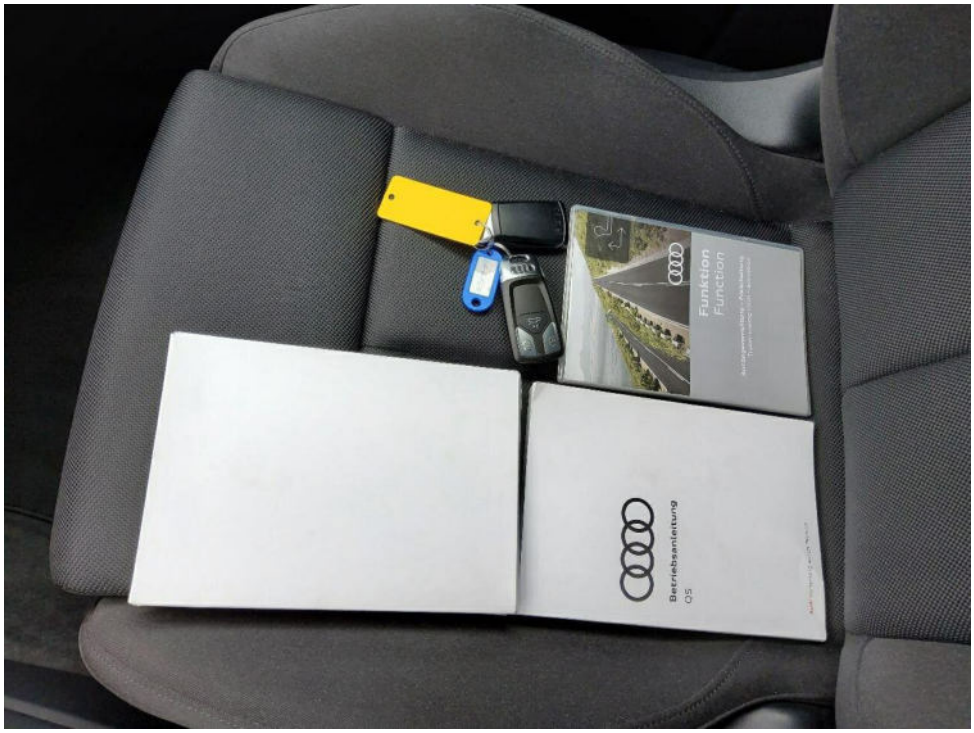


Bild 13 : Schlüssel / Serviceunterlagen



Bild 14 : Fahrbereifung

Duplikat



Bild 15 : leicht entfernbare Teile (z.B. Hutablage oder Ladekabel bei E-Modellen)

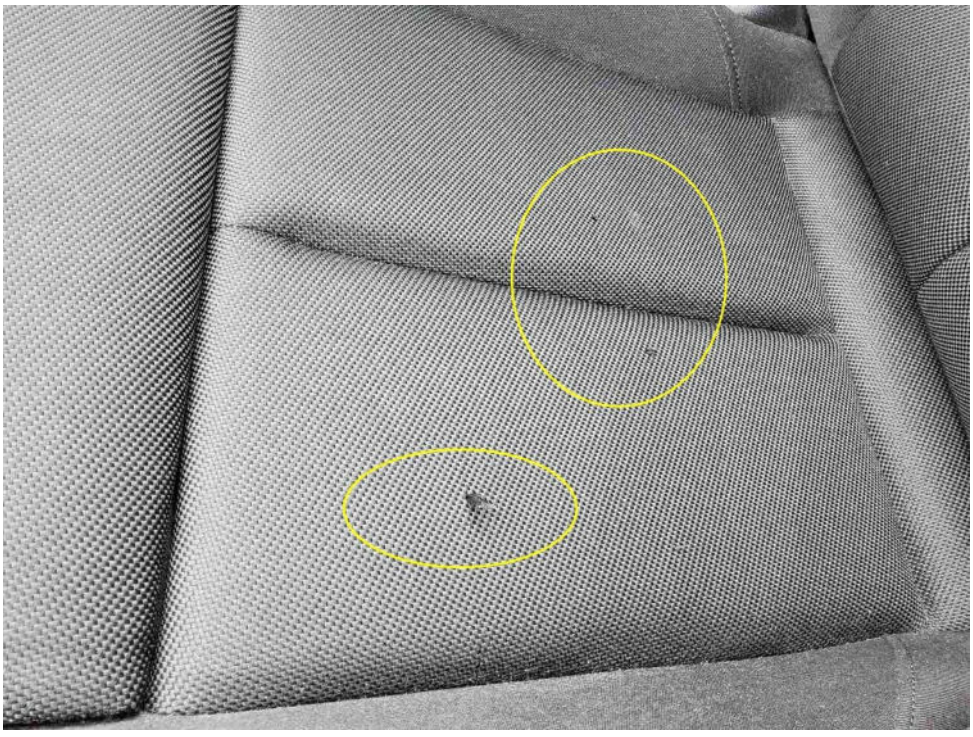


Bild 16 : Sitzbezug vorn rechts beschädigt

Duplikat

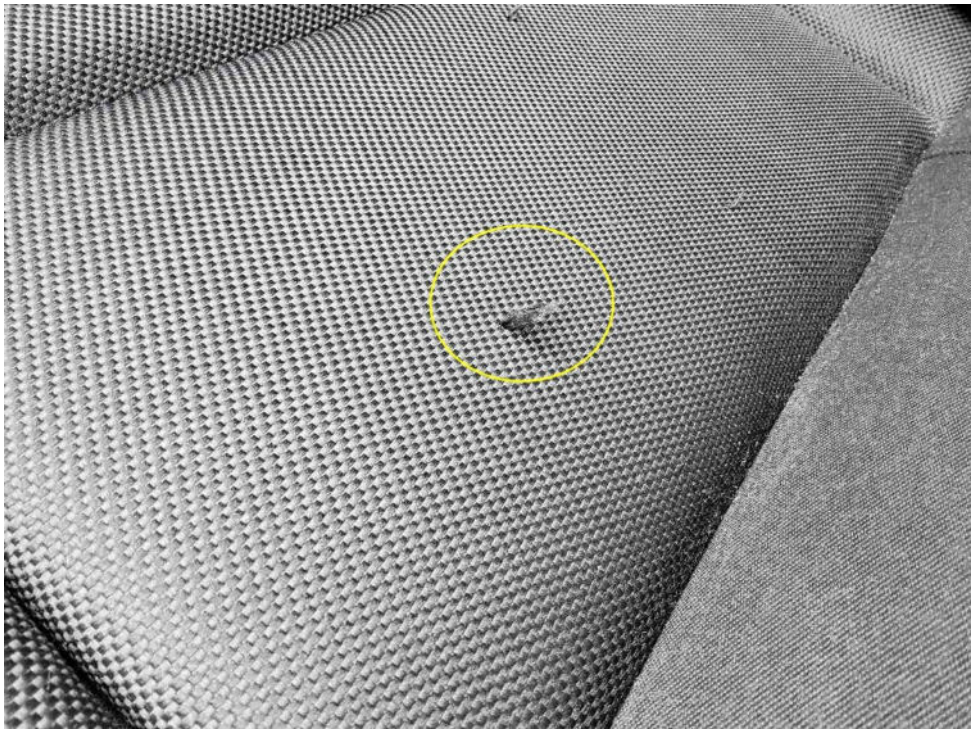


Bild 17 : Sitzbezug vorn rechts beschädigt



Bild 18 : Heckklappe Beklebung entfernen

Duplikat



Bild 19 : Heckklappe Beklebung entfernen

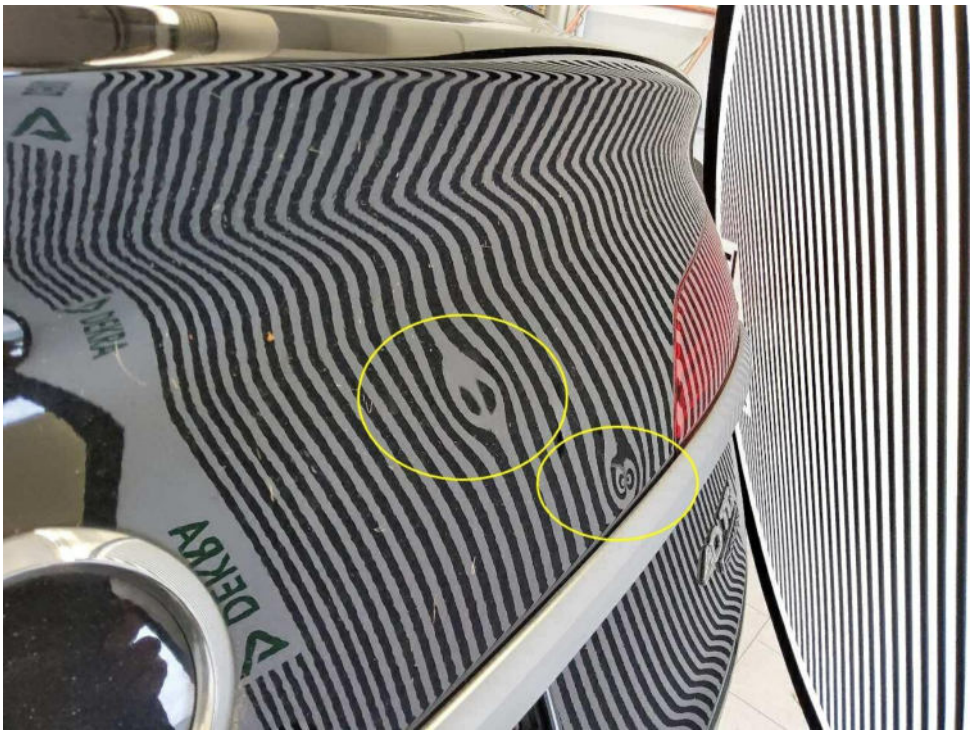


Bild 20 : Heckklappe Dellen und Lackbeschädigungen

Duplikat



Bild 21 : Heckklappe Dellen und Lackbeschädigungen



Bild 22 : Heckklappe Dellen und Lackbeschädigungen

Duplikat

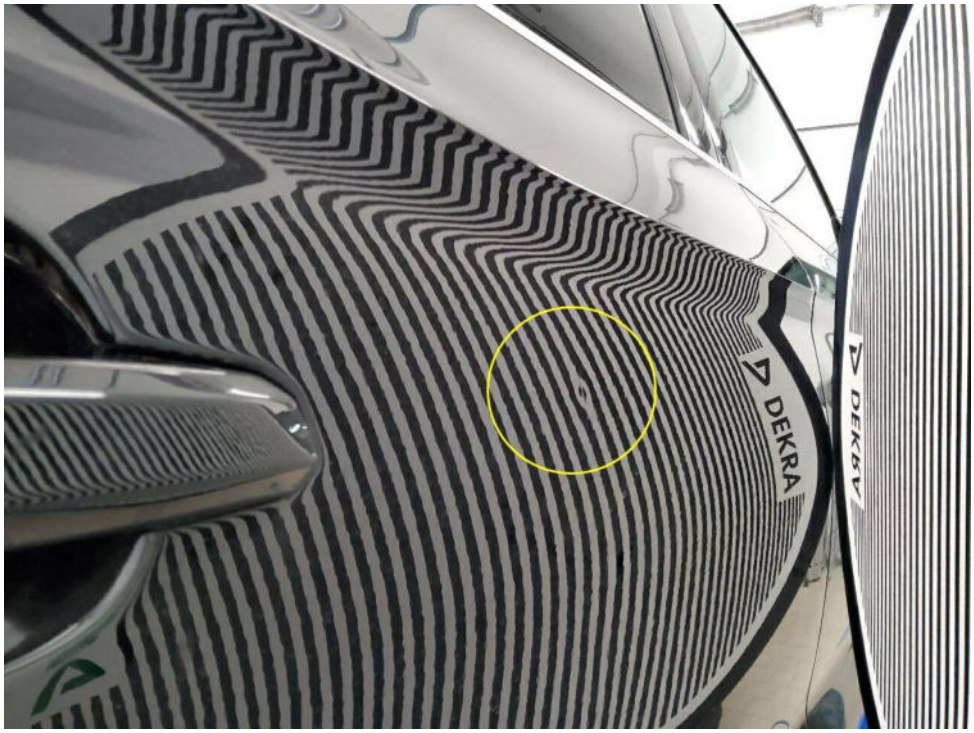


Bild 23 : Türe hinten links Delle



Bild 24 : Türe hinten links Delle

Duplikat



Bild 25 : Kotflügel vorn rechts Delle



Bild 26 : Kotflügel vorn rechts Delle

Duplikat

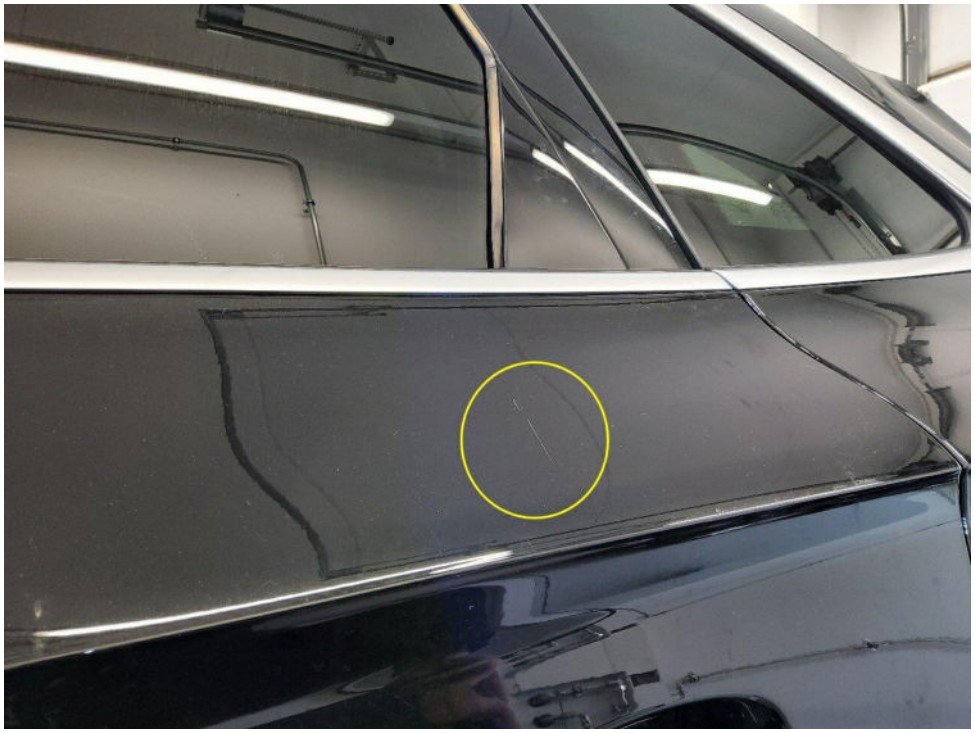


Bild 27 : Türe hinten links Kratzer

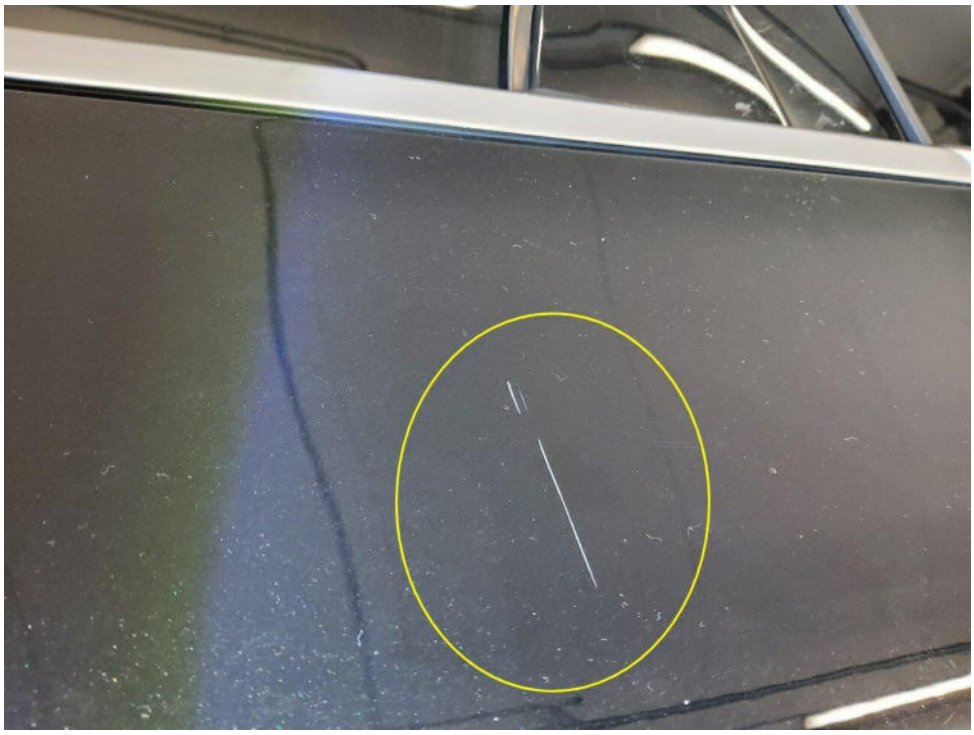


Bild 28 : Türe hinten links Kratzer

Duplikat



Bild 29 : Sitzbezug vorn links beschädigt

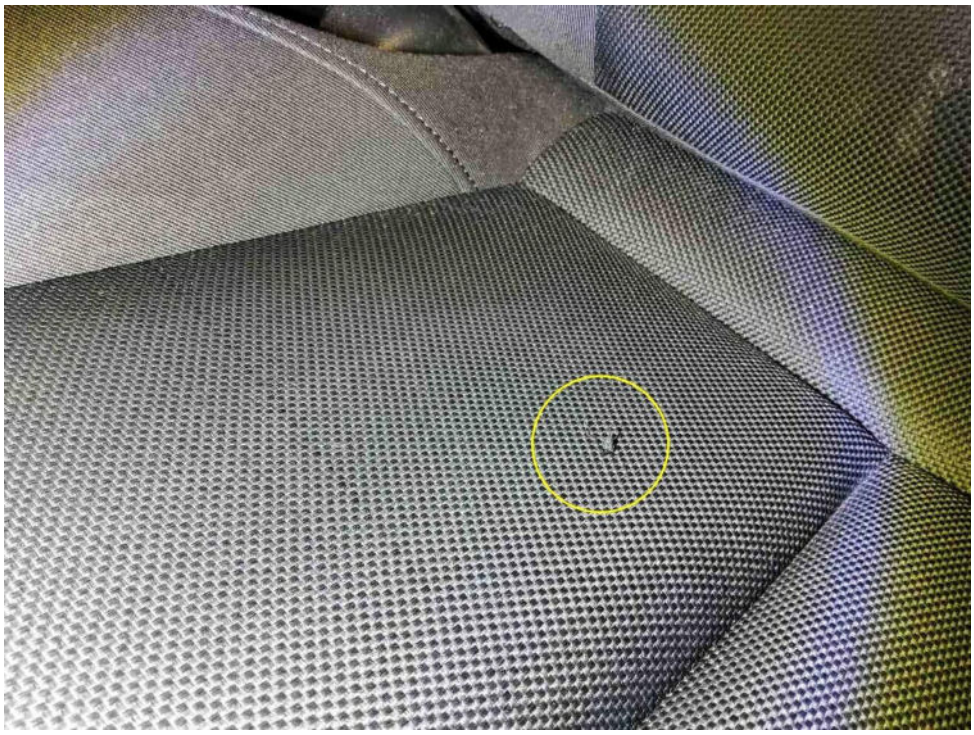


Bild 30 : Sitzbezug vorn links beschädigt

Duplikat



Bild 31 : Sitzbezug vorn links beschädigt

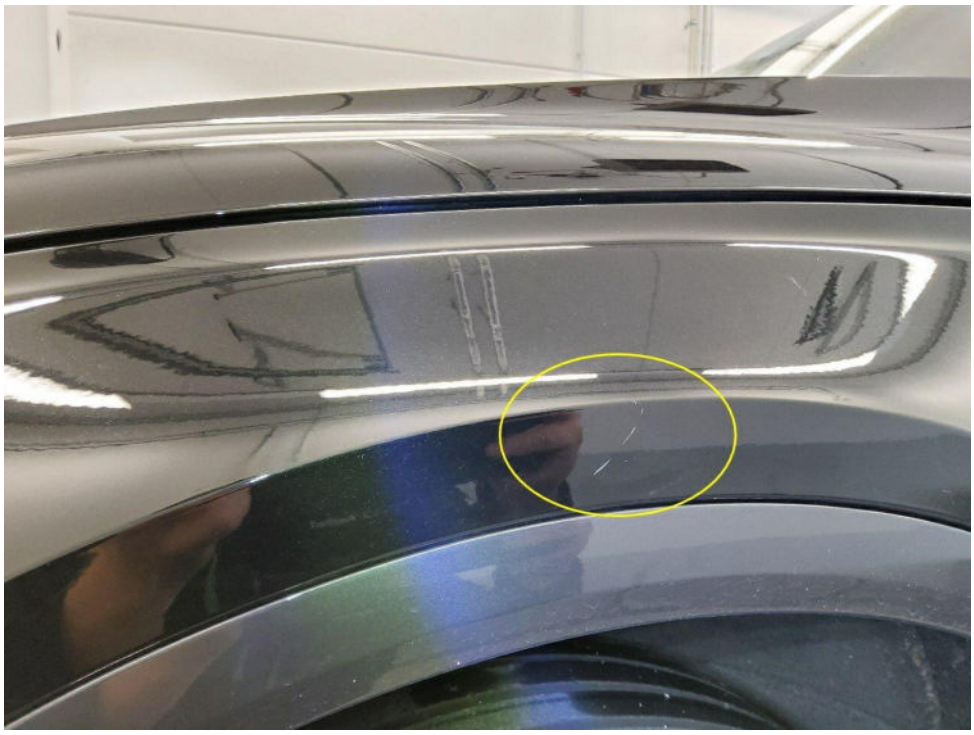


Bild 32 : Kotflügel vorn links Kratzer

Duplikat



Bild 33 : Kotflügel vorn links Kratzer



Bild 34 : Stoßfänger vorn links angeschrammt

Duplikat

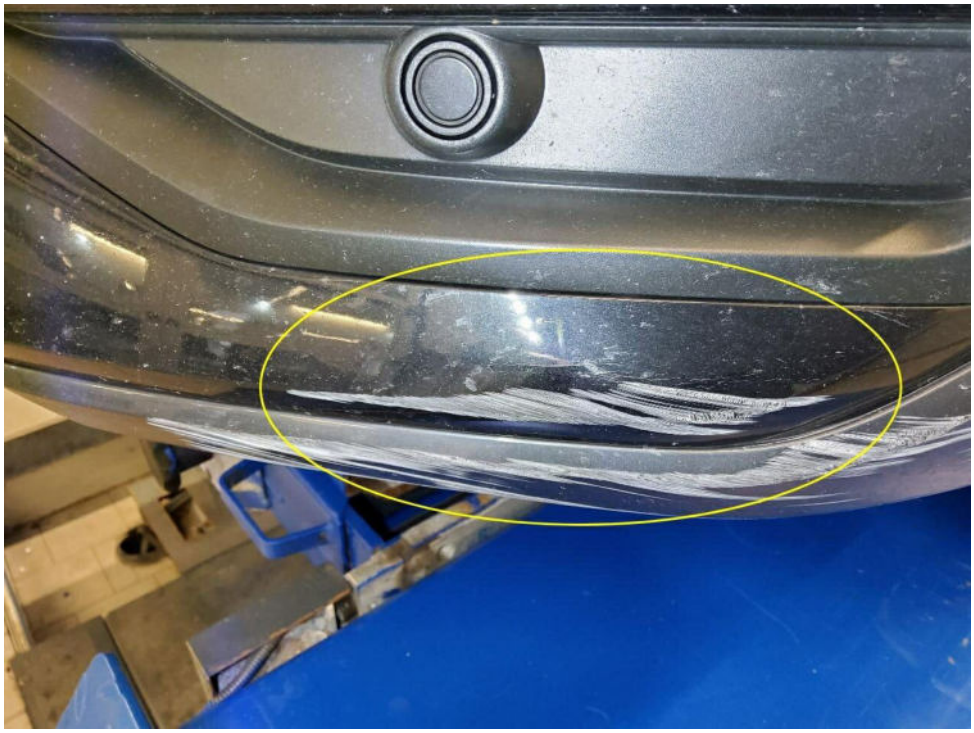


Bild 35 : Stoßfänger vorn links angeschrammt

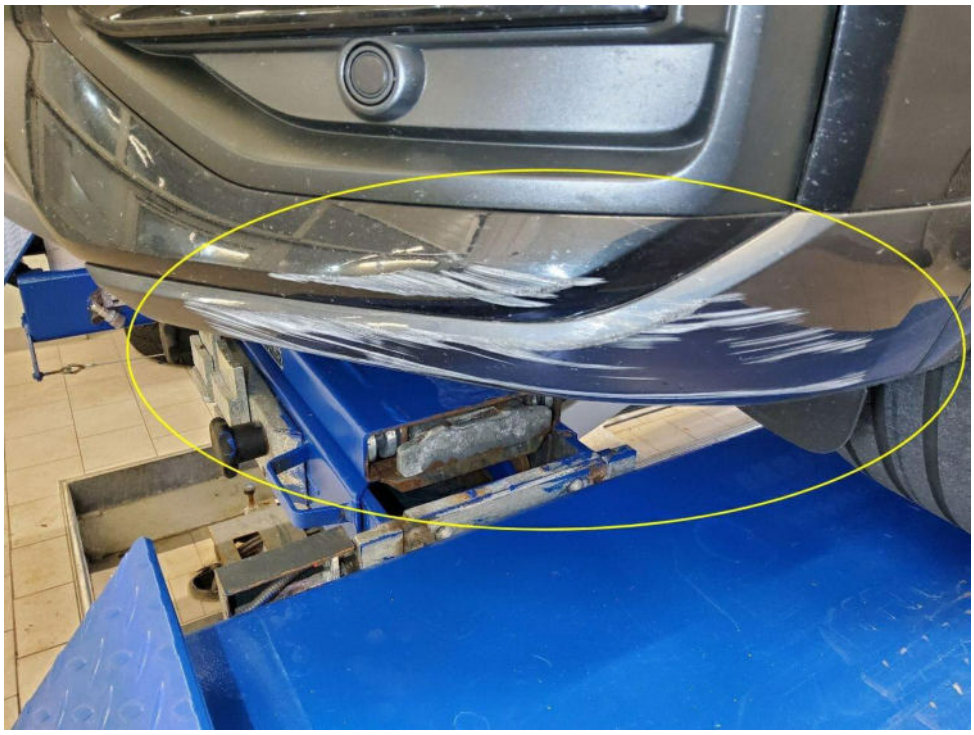


Bild 36 : Spoilerlippe vorn links angeschrammt

Duplikat



Bild 37 : Spoilerlippe vorn links angeschrammt



Bild 38 : Stoßfänger hinten Diffusor verformt und Befestigung mangelhaft

Duplikat



Bild 39 : Stoßfänger hinten Diffusor verformt und Befestigung mangelhaft



Bild 40 : Stoßfänger hinten Diffusor verformt und Befestigung mangelhaft

Duplikat



Bild 41 : Stoßfänger hinten Diffusor verformt und Befestigung mangelhaft



Bild 42 : Stoßfänger hinten Ladekante mehrere Kratzer

Duplikat

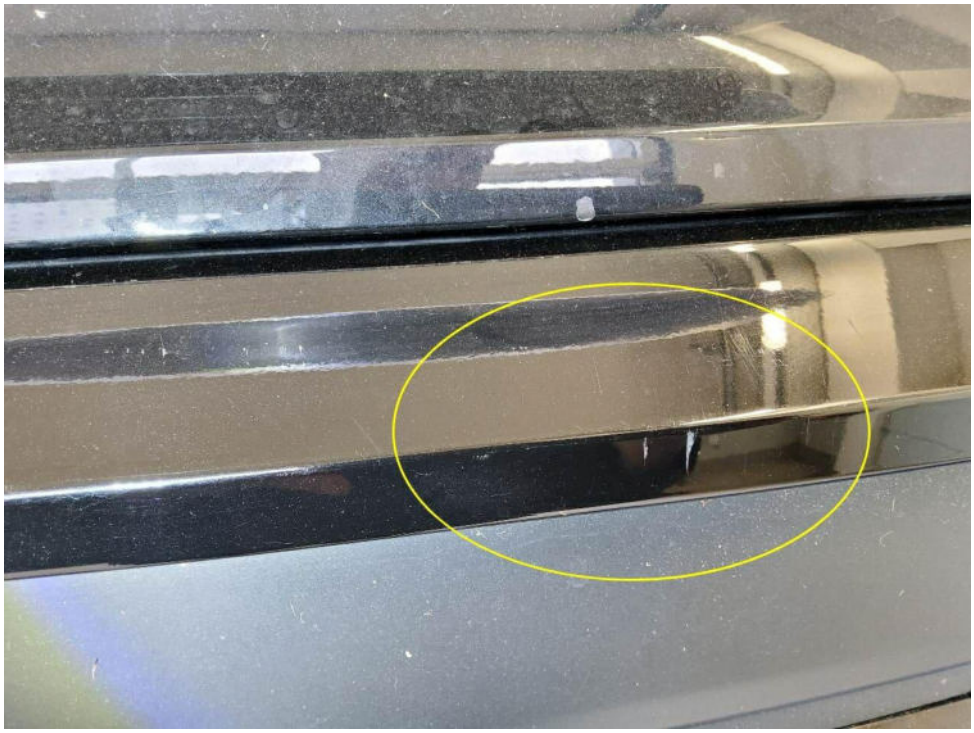


Bild 43 : Stoßfänger hinten Ladekante mehrere Kratzer



Bild 44 : Stoßfänger hinten Ladekante mehrere Kratzer

Duplikat



Bild 45 : Leichtmetallfelge hinten links Angeschrammt / Minderwert



Bild 46 : Leichtmetallfelge hinten links Angeschrammt / Minderwert

Duplikat

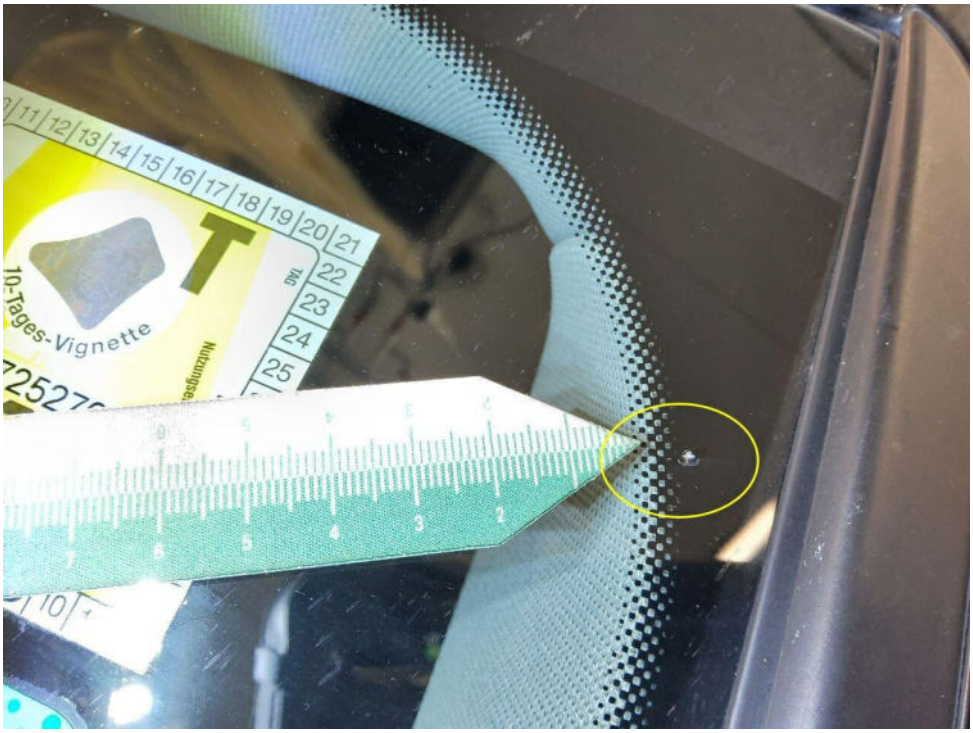


Bild 47 : Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung

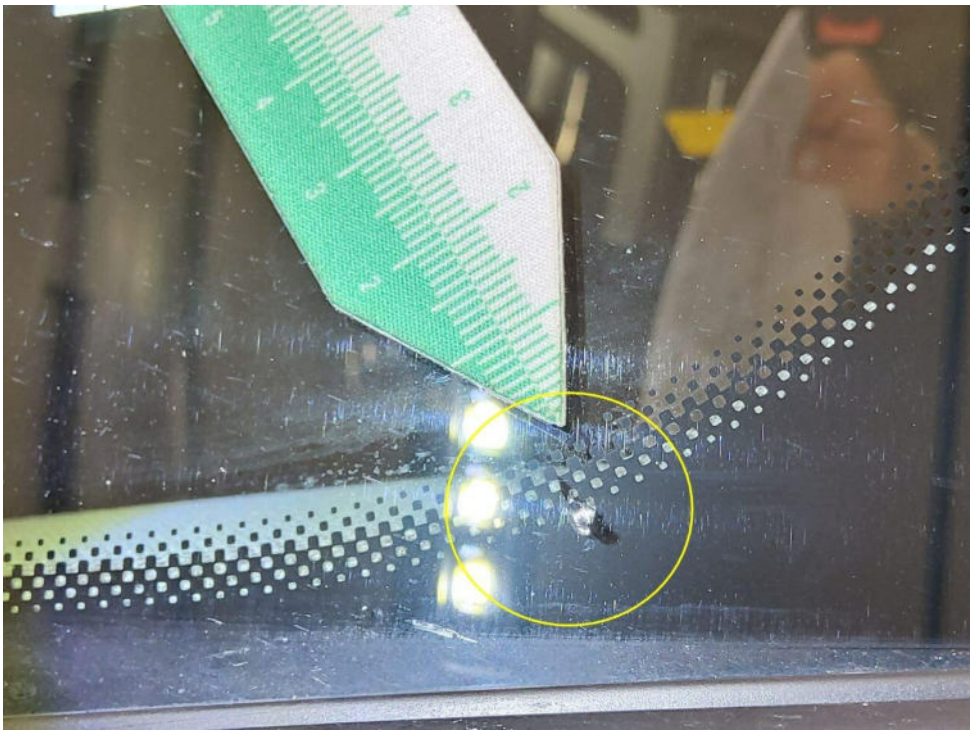


Bild 48 : Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung