DEKRA-Nr: 0230 / 061232 / 2026 / B082239001389 vom 09.09.2026

DEKRA Automobil GmbH
An der Stiftsbleiche 2, 87439 Kempten


Autohaus
Seitz GmbH Dienstleistungszentrum
Georg-Krug-Str. 6
87437 Kempten (Allgäu)

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Kempten
An der Stiftsbleiche 2
87439 Kempten
Telefon 0831 / 59128-0
Fax 0831 / 59128-1
E-Mail kempten.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Patrik Zelger
Tel. direkt 0831 59128-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



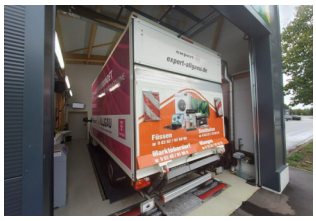


Kennzeichen **OA EA601** **FIN** **WV3ZZZSZ1R9073817**

Vorgang

Kunden-Nr.	0210010269
Auftraggeber	Autohaus Seitz GmbH Dienstleistungszentrum, Georg-Krug-Str. 6, 87437 Kempten (Allgäu)
Ihr Auftrag vom	09.09.2026, elektronisch.
Besichtigung	09.09.2026, 16:00 Uhr, durch Herrn Patrik Zelger bei Autohaus Seitz GmbH Dienstleistungszentrum, Georg-Krug-Str. 6, 87437 Kempten (Allgäu) ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf	09.09.2026
Betrifft	Vorgang Vorabbesichtigung

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	[redacted]
	ohne MwSt.	
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	[redacted]
	ohne MwSt.	

Bemerkungen

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	28.01.2025	Letzte Zulassung	28.01.2025
Fahrzeugart	Transporter	Hersteller	VW
Typ / Verkaufsbez.	Crafter 35 TDI LR VA	Türen	2
Sitzplätze	3	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WV3ZZZSZ1R9073817
HSN / TSN	0603 / CCD	Schlüssel-Nr.	20528705
Km-Stand abgelesen	39344	Nächste HU §29 StVZO	01 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	103	Hubraum (ccm)	1968
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Stahl mit Radzierblende	Farbe	Weiß / Uni
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	205 / 75 R 16 113/111 R	Giti / GitiVan HD1	S /O	3 mm
	rechts	205 / 75 R 16 113/111 R	Giti / GitiVan HD1	S /O	3 mm
2	links	205 / 75 R 16 113/111 R	Giti / GitiVan HD1	S /O	6 mm
	rechts	205 / 75 R 16 113/111 R	Giti / GitiVan HD1	S /O	6 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.05.2028			
	Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Abgaskonzept, WLTP3 N1-III, N2//EU6EA, Ablagepaket 2: Dachgalerie mit zwei 1-DIN Schächten und Leseleuchte, Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung, Abschlussträger in breiter Ausführung, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Ohne Seitenairbags, Außenspiegel (links und rechts) konvex, mit integrierter LED-Blinkleuchte und Weitwinkelbereich, Außenspiegel, von außen einstellbar, Batterie (92 Ah/ 520 A), Berganfahr-Assistent, Bodenbeläge: Gummibodenbelag im Fahrerhaus, Bordwerkzeug, Dach: Standarddach, Dacharten: Normaldach, Drehstromgenerator 180 A, Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte, Einparkhilfe im Front- und Heckbereich, Elektronisches Stabilisierungsprogramm und ABS, Entfall: Ohne Unterfahrschutz, Fahrerhausrückwand ohne Verkleidung, Fahrwerk: Federung und Dämpfung, Standard, Fahrwerk: Scheibenbremsen vorn, 16" (Durchmesser 303 mm), Fenster: Verbundglas-Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung, Fensterheber elektrisch, vorn, Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer, Frontantrieb, Garantie: 5 Jahre Werksgarantie für Deutschland, Gesamtgewicht: Fahrzeugzulassung mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t, Gesamtgewicht: Zul. Gesamtgewicht 3500 kg, Geschwindigkeitsbegrenzer: Ohne Geschwindigkeitsbegrenzer, Geschwindigkeitsbegrenzung bei 135 km/h,

Getriebe: 6-Gang-Getriebe, Halogen-Doppelscheinwerfer, Handschuhfach, Heiz- und Belüftungsanlage im Fahrerhaus, Instrumenteneinsatz (km/h), Kopfstützen (2), Kraftstoffeinfüllmenge, Serienkraftstoff-Erstbefüllung, Kühlerschutzgitter, unlackiert, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktions-Lenkrad, Leuchtweitenregulierung, Linkslenker, Markierungsleuchten, seitlich, Multifunktionsanzeige: Digital Cockpit Pro, Multimedia-Systeme: 2 USB-C Daten-/Ladebuchsen (Mittelkons.) mit erhöhter Ladeleistung, Notrufsystem eCall, Ohne Abbiegeassistent, Ohne Nebenabtrieb vom Getriebe, Ohne Totwinkelwarnung, ohne Anfahrwarnung, Ohne elektrische Klemmleiste und ohne Funktionssteuergerät, Partikelfilter: Rußpartikelfilter für Diesel, Polster: Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Austin", Pritsche 35, Radabdeckung mitte, Radio Composition mit 26 cm Touch-Farbdisplay mit 4 Lautsprechern, Radio: Digitaler Radioempfang (DAB+), Radio: Infotainment mit 26 cm Touch-Farbdisplay, Radiozubehör: 4 Lautsprecher, Räder, Reifen: Sommerreifen, Räder/ Reifen: 205/75 R 16 C 113/111, rollwiderstandsoptimiert, Räder/ Reifen: Reifendruck-Kontrollsystem (direkt messend), Räder: Stahlräder 6,5 J x 16, in Silber, Räder: Tire Mobility Set, Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht- und Regensensor, Schlüssel für Schliessystem: 2 Funkklappschlüssel, Schriftzüge am Heck, Servolenkung elektromechanisch, Sicherheitsgurt-Kontrolle, Sitze 1. Sitzreihe: Sitz links, Sitze 1. Sitzreihe: Sitz rechts, Sonnenblenden, zwei klapp- und seitlich schwenkbar, Spurhalteassistent "Lane Assist", Start-Stopp-System, Steckdose: 12-V-Steckdose und 4 Becherhalter in der Armaturentafel, Steckdosen: 2 12-V-Steckdosen im Fahrerhaus (in der Schalttafel), Stoßfänger vorne in Grau, Tagesfahrlichtschaltung mit Assistenzfahrlicht, Telefon: Mobiltelefonanbindung über Bluetooth mit induktiver Ladefunktion, Türen: Fahrerhaustüren, Verbandmaterial, Warndreieck und Warnweste, Verkehrszeichenerkennung, Vorbereitet für VW Connect und VW Connect Plus, Vorbereitung Alcohol Interlock, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung Keyless-Go ohne Safesicherung, Zulassung als LKW, Zulassung: LNFZ-Ausführung bis 3 Sitze

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
4Z3	Ablagen: Handschuhfach mit abschließbarer Klappe, beleuchtet
AT2	Abschlussträger in schmaler Ausführung
6XN	Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar
NY4	Batterien/Generatorenkapazitäten: Vliesbatterie und Generator mit erhöhter Kapazität
IS1	Elektrische Klemmleiste
2MG	Federung/Dämpfung, verstärkt und Stabilisierung, verstärkt
7H3	Geschwindigkeitsbegrenzung bei 120 km/h
KH6	Klimaanlage mit manueller Regelung im Fahrerhaus
6S3	Markierungsleuchten: Umrissleuchten auf dem Dach, vorn
8X4	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn, und Waschwasserstandanzeige
3SS	Sitze 1. Sitzreihe: Beifahrerdoppelsitzbank rechts, mit Ablagefach, in der 1. Sitzreihe
3TE	Sitze 1. Sitzreihe: Komfortsitz links, in der 1. Sitzreihe
7E7	Standheizungen/Zusatzheizungen: Elektrische Zusatzheizung
0S1	Unterfahrschutz: hinten
8R6	Vorbereitung für 3. Bremsleuchte, hochgesetzt
9CX	Vorbereitung für Laderaumbeleuchtung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
bis Wartung verbleiben:	13.300 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost netto	Anrechn. brutto	Minderwert in EUR netto	Minderwert in EUR brutto
1. Sitze vorne Flecken, reinigen (Bild 16, 17)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2. Scheibenwischerblatt rechts beschädigt, erneuern (Bild 18)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
3. Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung, erneuern (Bild 19, 20)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
4. Einstieg vorne links Kratzer bis aufs Grundmaterial, smart repair (Bild 21)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
5. Kofferaufbau links zerkratzt und eingedellt, instandsetzen (Bild 22, 23)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
6. Kofferaufbau links mehrfach beschädigt, instandsetzen (Bild 24, 25)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
7. Ladebordwand Reflektoren beschädigt, erneuern (Bild 26, 27)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
8. Ladebordwand Bedienteil beschädigt, erneuern (Bild 28)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
9. Kofferaufbau Innenseite links mehrfach gerissen, smart repair (Bild 29, 30, 31)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
10. Beklebung entfernen, reinigen	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
11. Kombiinstrument Warnanzeige Spurhalteassistent, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 32)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Gesamt	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorne zerkratzt,
Außenspiegel Kunststoffabdeckungen Kratzer,

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Patrik Zelger

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal VL

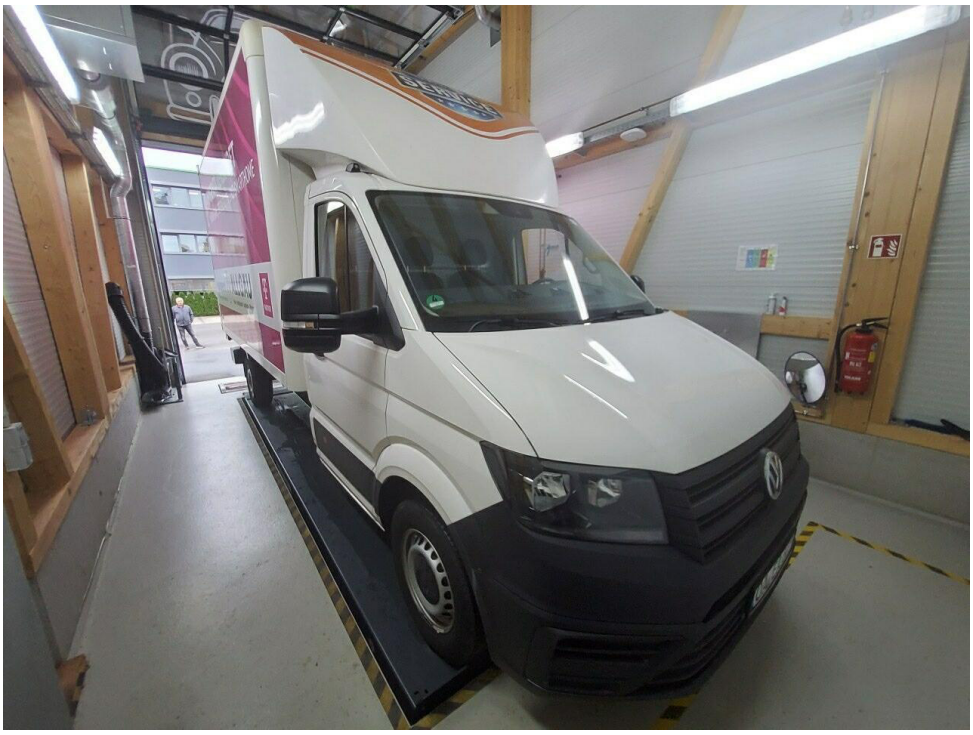


Bild 2 : Diagonal VR

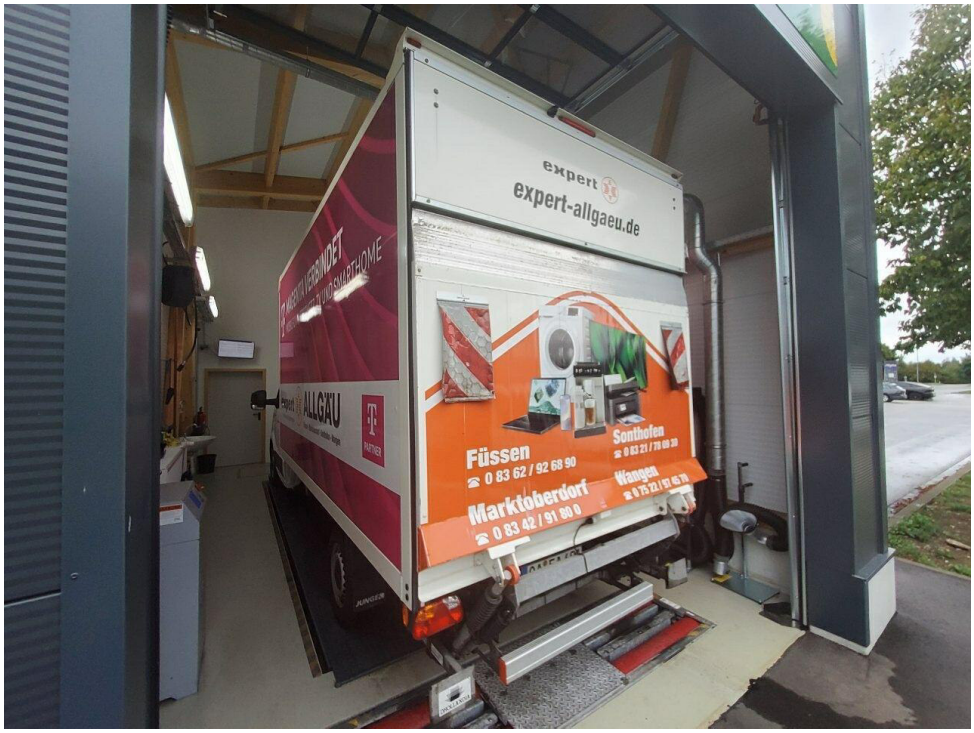


Bild 3 : Diagonal HL

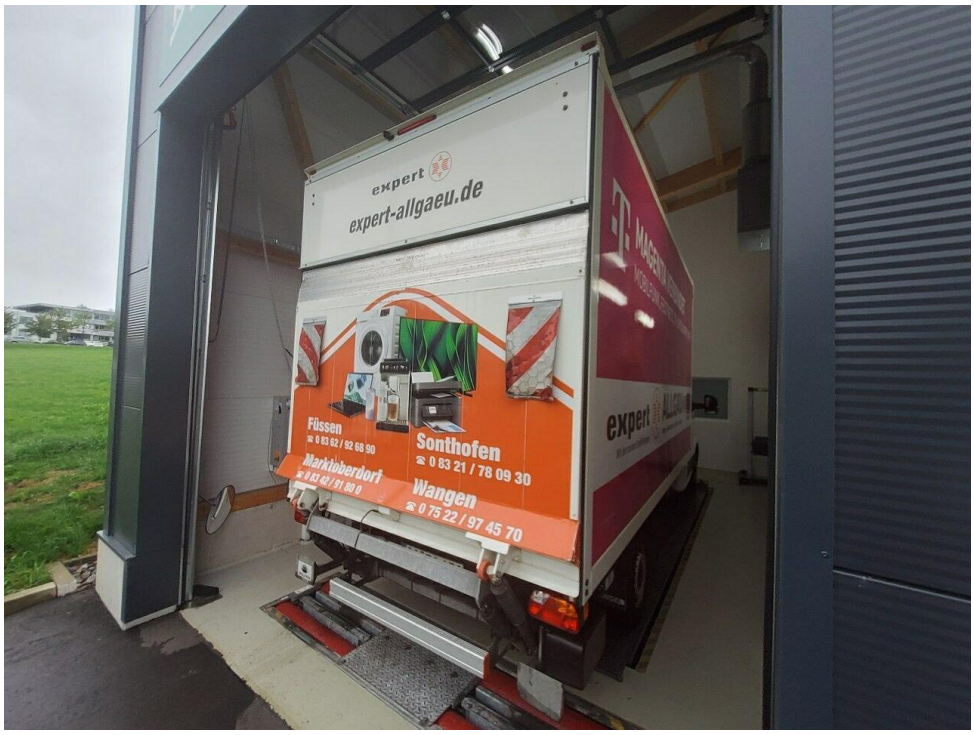


Bild 4 : Diagonal HR



Bild 5 : Typenschild



Bild 6 : Schweller links



Bild 7 : Schweller rechts



Bild 8 : Innenraum



Bild 9 : Kombiinstrument bei laufendem Motor



Bild 10 : Laufleistungsanzeige

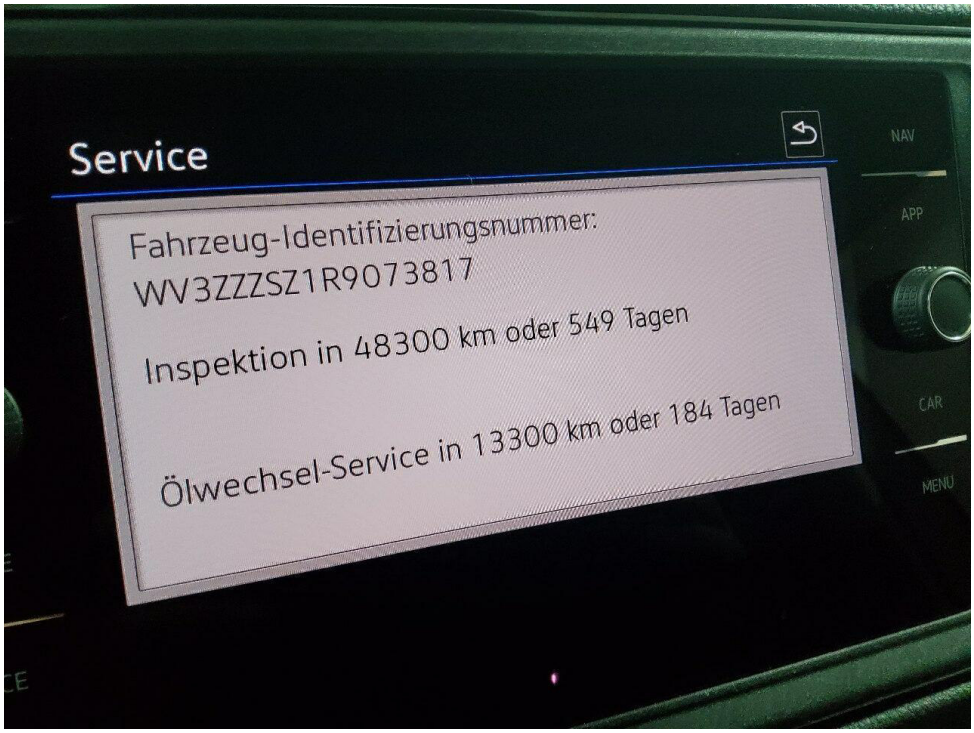


Bild 11 : Serviceanzeige

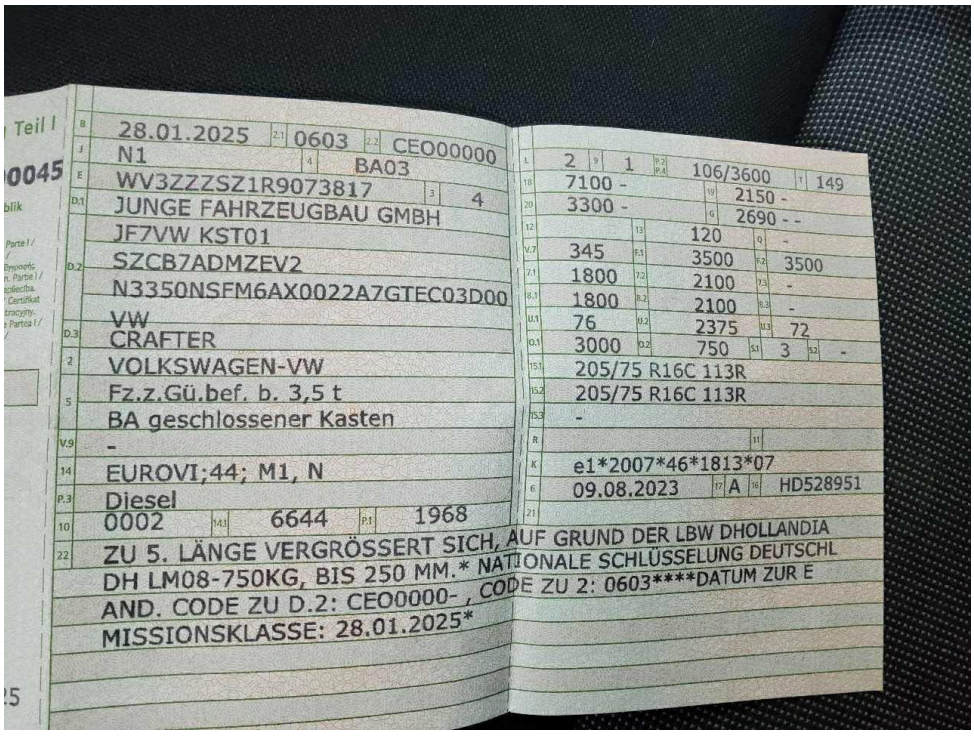


Bild 12 : ZLB 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Schlüssel / Serviceunterlagen



Bild 14 : Fahrbereifung



Bild 15 : leicht entfernbare Teile (z.B. Hutablage oder Ladekabel bei E-Modellen)



Bild 16 : Sitze vorne Flecken



Bild 17 : Sitze vorne Flecken



Bild 18 : Scheibenwischerblatt rechts beschädigt



Bild 19 : Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung

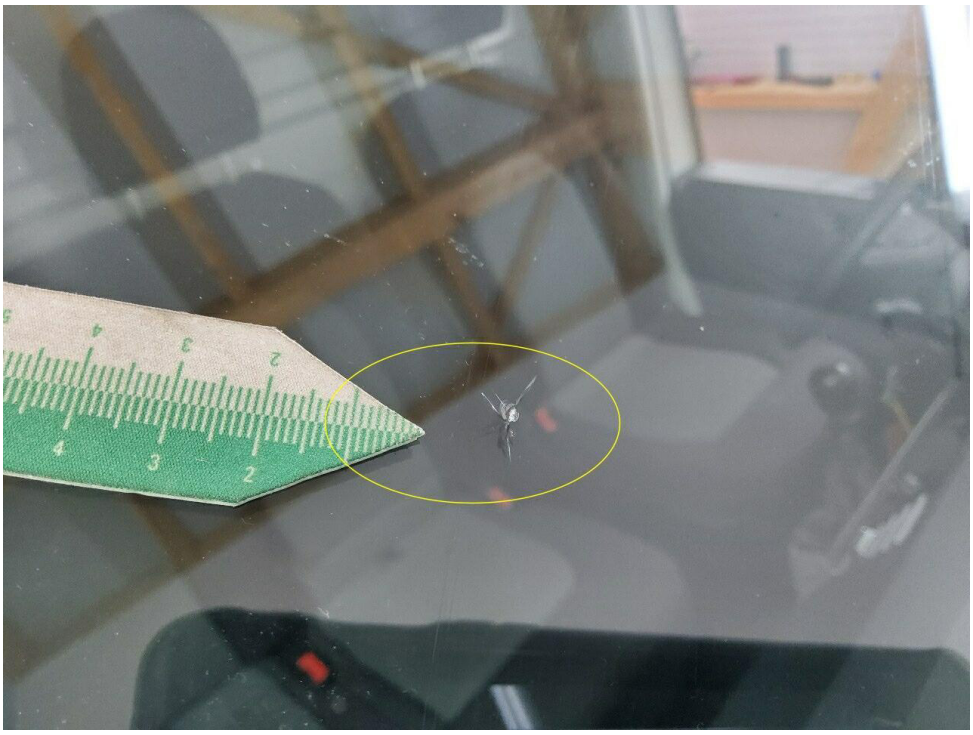


Bild 20 : Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung

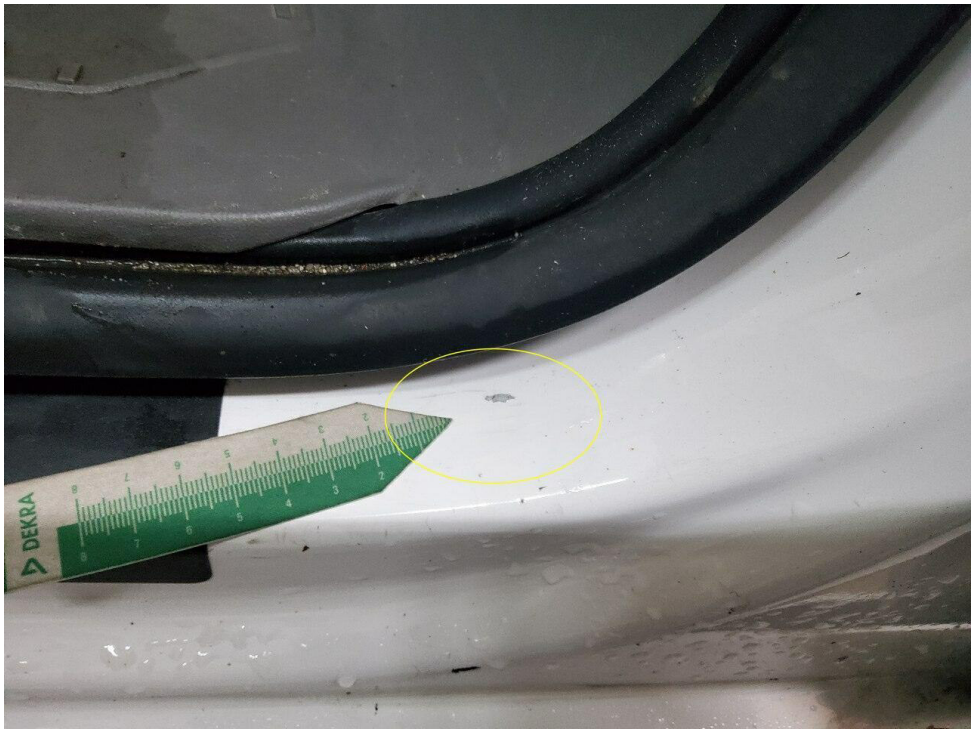


Bild 21 : Einstieg vorne links Kratzer bis aufs Grundmaterial



Bild 22 : Kofferaufbau links zerkratzt und eingedellt



Bild 23 : Kofferaufbau links zerkratzt und eingedellt

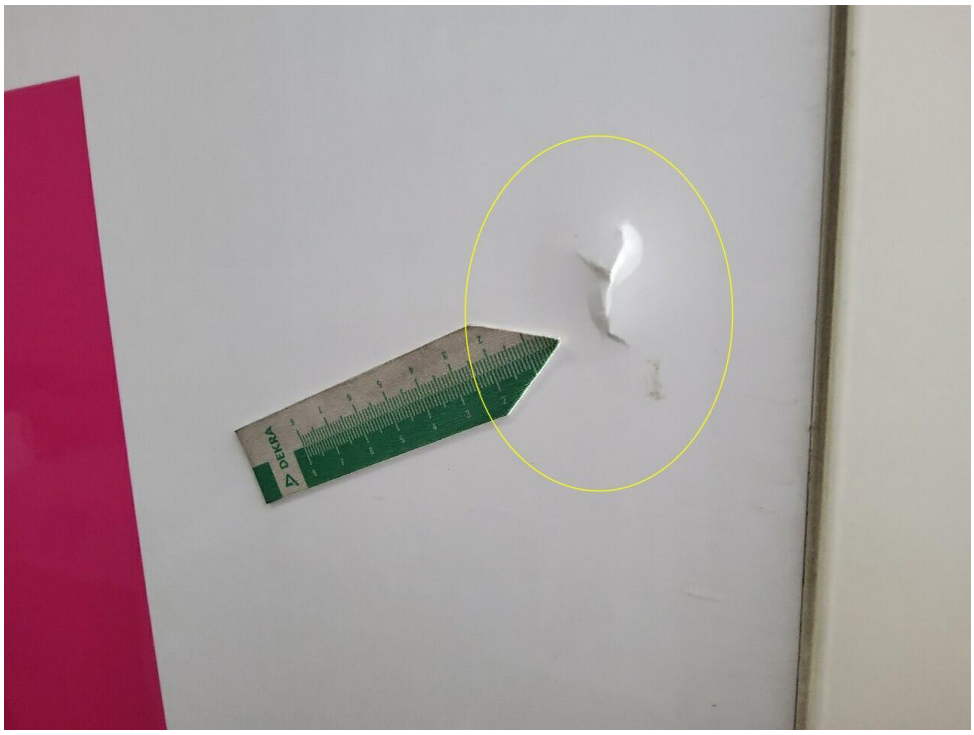


Bild 24 : Kofferaufbau links mehrfach beschädigt

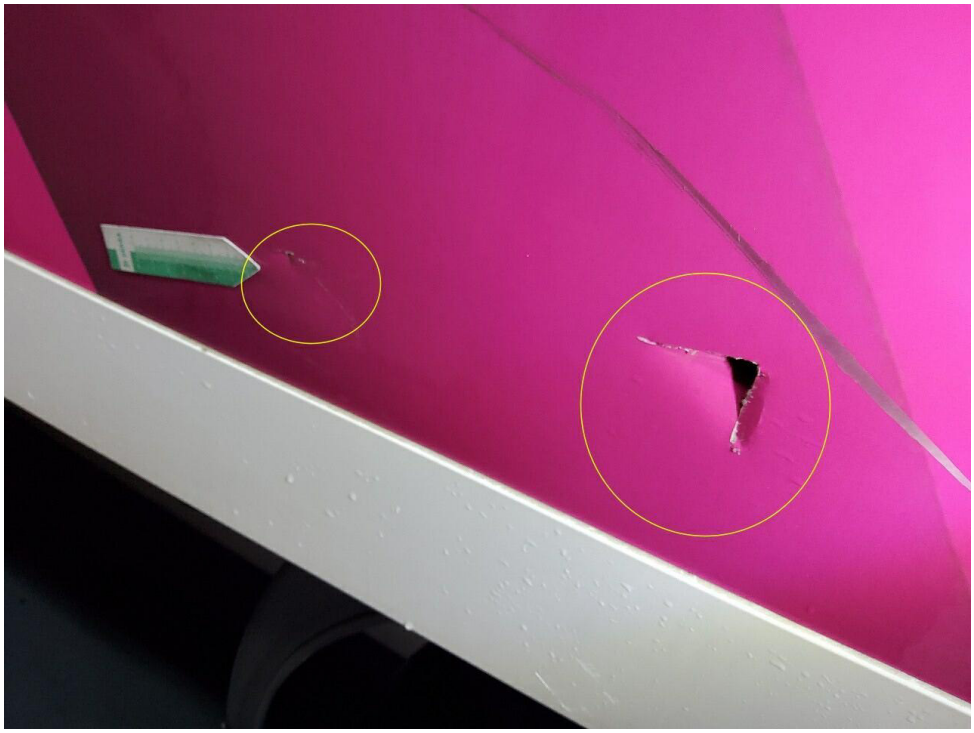


Bild 25 : Kofferaufbau links mehrfach beschädigt

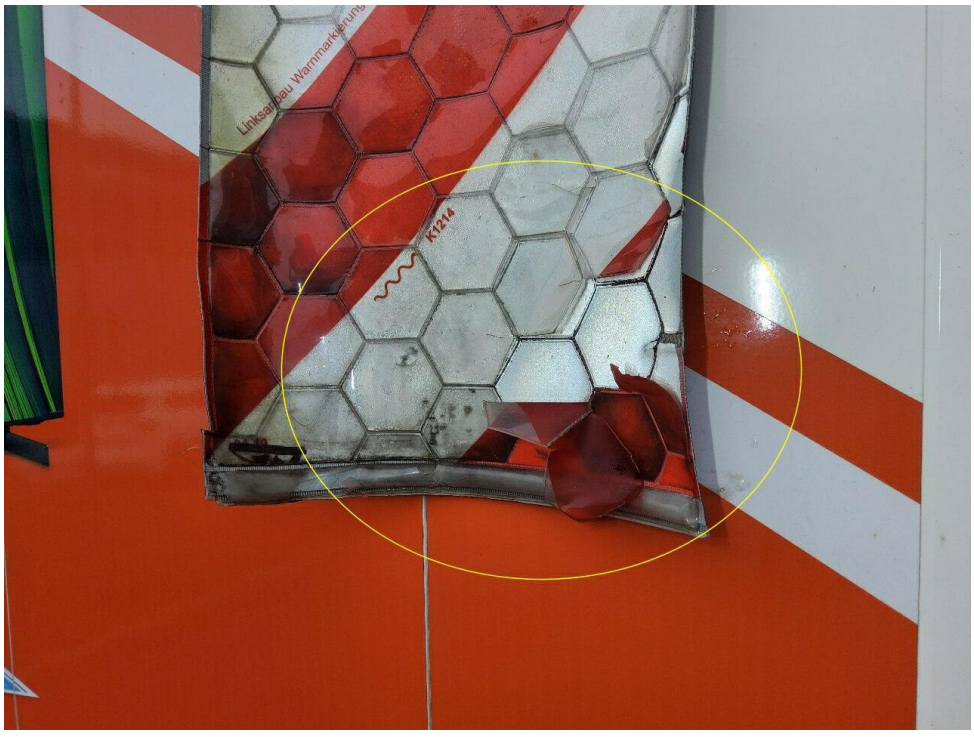


Bild 26 : Ladebordwand Reflektoren beschädigt



Bild 27 : Ladebordwand Reflektoren beschädigt



Bild 28 : Ladebordwand Bedienteil beschädigt

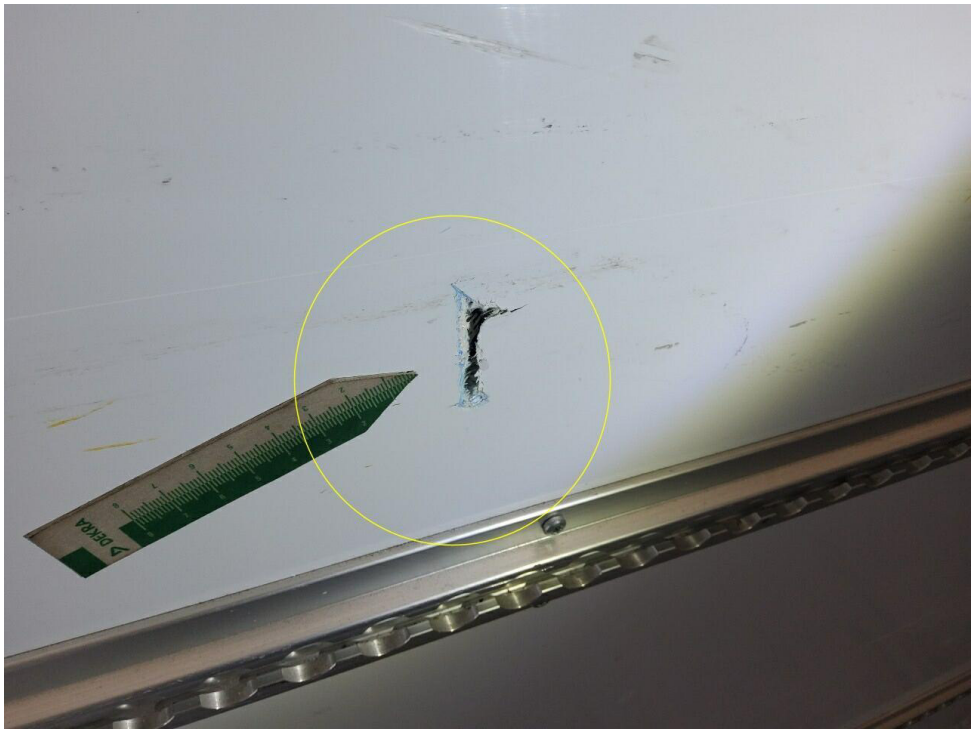


Bild 29 : Kofferaufbau Innenseite links mehrfach gerissen



Bild 30 : Kofferaufbau Innenseite links mehrfach gerissen

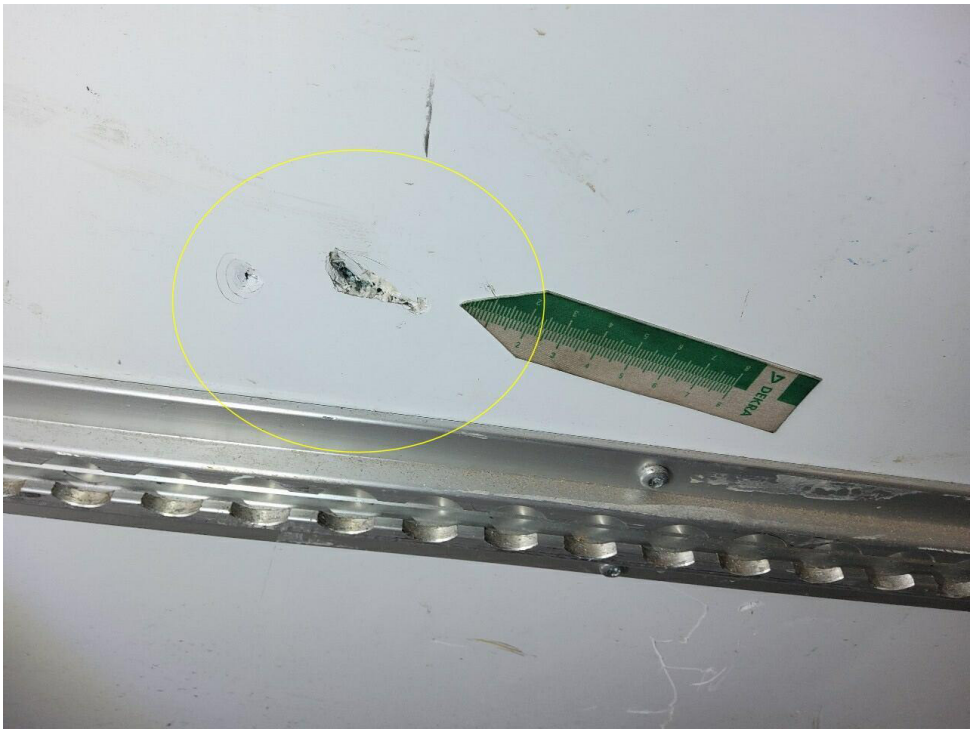


Bild 31 : Kofferaufbau Innenseite links mehrfach gerissen

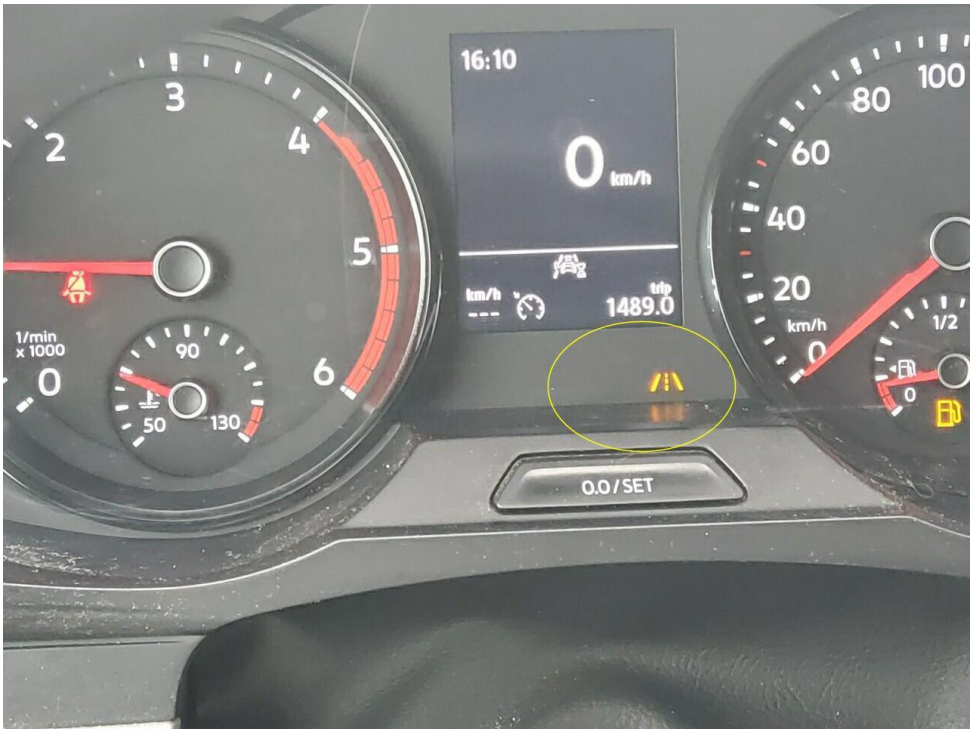


Bild 32 : Kombiinstrument Warnanzeige Spurhalteassistent