Firma
AVP Autoland GmbH & Co. KG
Michael Ruhdorfer
Dr. Wandinger Str. 7
94447 Plattling

BEWERTUNG

Gemäß Ihrem Auftrag 3265348ZGWGG wurde eine Fahrzeugbewertung erstellt. Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.



FIN	**WVWZZZAUZHW161129**
Kennzeichen	**FRG-SB 55**
Hersteller	Volkswagen
Modell	Golf VII Lim. (5G1/BE1)(09.2012->2017)
Untertyp	Comfortline BMT
Erstzulassung	07.09.2017
Laufleistung	**133.946 km** (abgelesen)

PLÖCHINGER KFZ-SACHVERSTÄNDIGE GMBH & CO. KG

Franz-Silbereisen-Str. 1
94113 Tiefenbach

KONTAKT

FON +49850991080
MAIL info@ploechinger.de
WEB https://www.ploechinger.de

Auftrag

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Gebrauchtwagen-Gutachten am vorstelligen Fahrzeug zu erstellen. Das oben beschriebene Fahrzeug soll technisch untersucht, der Allgemeinzustand, Beschädigungen, Mängel sowie instandgesetzte Vorschäden und sonstige wertbeeinflussende Faktoren festgestellt werden. Als Datenlieferant beziehen wir bei Bedarf Werte über die Deutsche Automobil Treuhand GmbH. Die Besichtigung des Fahrzeuges fand unter Berücksichtigung des Fahrzeugalters, der Laufleistung und der Gebrauchsspuren den Kategorien entsprechend statt. Gegenstand der Untersuchung ist die Beurteilung des Fahrzeugzustandes unter Berücksichtigung üblicher Verschleiß- und Gebrauchsspuren. Dabei sind Schäden und Mängel festzustellen und zu dokumentieren, die unter Berücksichtigung von Alter und km-Stand über normale Gebrauchsspuren hinausgehen. Zusätzlich festzuhalten sind (auch behobene) Schäden an Karosserie und Lackierung. Die Überprüfung umfasst darüber hinaus auch den Wartungs- und Verschleißzustand des Fahrzeuges. Spuren normalen Gebrauchs wie oberflächliche kleine Lackkratzer, kleine Parkdellen oder übliche Abnutzungsspuren werden nicht wertmindernd angesetzt. Fällige Wartungsarbeiten oder Verschleißreparaturen werden zu 100 % wertmindernd berücksichtigt. Gleiches gilt für Mängel, die die Betriebs- und Verkehrssicherheit oder die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges einschränken oder vor einem Weiterverkauf unmittelbar eine Reparatur erfordern. Dabei werden ggf. alternative, zeitwertgerechte Instandsetzungsmethoden einbezogen. Ebenfalls vollständig angerechnet wird eine merkantile Wertminderung, die durch eine vorangegangene Unfallinstandsetzung bedingt ist. Schäden, die lediglich zu einer optischen oder leichten funktionalen Beeinträchtigung führen, werden unter Berücksichtigung von Alter, km-Stand und Gesamtzustand anteilig bewertet. Derartige Schäden werden zumeist von einem potentiellen Käufer wertmindernd beurteilt, erfordern aber nicht zwangsläufig eine sofortige Instandsetzung. Für technische Daten und Ausstattungsdetails wird keine Haftung übernommen.

Besichtigungsort	Firma AVP Autoland GmbH & Co. KG Neuburger Str. 141-143, 94036 Passau
Auftraggeber	Firma AVP Autoland GmbH & Co. KG Michael Ruhdorfer Dr. Wandinger Str. 7, 94447 Plattling
Fahrzeughalter	Herr Siegfried Bauer Hochwegen 6 A, 94142 Perlesreut
Auftragsnummer	3265348ZGWGG
Besichtigungsdatum	02.11.2026 um 14:40 Uhr
Besichtigungsbedingungen	Aufgrund der äußeren Umstände (verschmutztes bzw. nasses Fahrzeug) war eine Untersuchung nur eingeschränkt möglich, so dass weitere Beschädigungen nicht ausgeschlossen werden können.

Die Bedingungen zur Besichtigung des beauftragten Fahrzeuges waren ausreichend. Es wurde keine Probefahrt mit dem begutachteten Fahrzeug durchgeführt. Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung. Zur Überprüfung der Fahrzeugelektronik wurde der Fehlerspeicher ausgelesen.

Fahrzeugdaten

Die Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und stimmt mit den vorgelegten Unterlagen überein. Die Identifikation des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

Hersteller:	Volkswagen	Amtliches Kennzeichen:	**FRG-SB 55**
Modell:	Golf VII Lim. (5G1/BE1) (09.2012->2017)	FIN:	**WVWZZZAUZHW161129**
		Erstzulassung:	07.09.2017
Untertyp:	Comfortline BMT	Letzte Zulassung:	07.09.2017
KBA:	0603 / BKN	Laufleistung:	**133.946 km** (abgelesen)
Antriebstechnologie:	Diesel	Maße in mm (LxBxH):	4.255 x 1.799 x 1.452
Antr./Schad.Schl.:	Euro 6	Anzahl Türen:	5
Hubraum:	1.598 ccm	Anzahl Sitze:	5
Leistung:	81 kw	Lackfarbe:	Tungsten Silver Metallic
Getriebeart	Manuell		

Anzahl Gänge:	5	Innenraumfarbe:	Titanschwarz/Tit
Antriebsart:	Frontantrieb	Polsterfarbe:	Titanschwarz
Leergewicht:	1.299 kg	Polsterart:	Sitzmittelbahnen in Stoff "New York", -wangeninnenseiten in Leder "Vienna"
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.800 kg		
Fahrzeugart:	Pkw	Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Bauform:	Limousine		

Serien- und Sonderausstattung

Der Abgleich der Serien- und Sonderausstattung des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

SERIENAUSSTATTUNG

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte (37008), Ablagefach am Dachhimmel (27104), Ablagetasche an Vordersitzlehnen (33302), Airbag Beifahrerseite abschaltbar (26909), Airbag Fahrer-/Beifahrerseite (26803), Anti-Blockier-System (ABS) (40000), Antriebs-Schlupfregelung (ASR) (70303), Antriebsart: Frontantrieb (70600), Auto-Hold-Funktion (40906), Außenspiegel asphärisch, links (15804), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar (15200), Außenspiegel lackiert (15709), Blinkleuchte in Außenspiegel integriert (18207), Bremsassistent (40801), Chrom-Paket (1) (1100), Doppeltonhorn (38400), Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten) (33901), Einparkhilfe vorn und hinten (25800), Elektron. Differentialsperre (EDS) (70108), Elektron. Differentialsperre (XDS) (70042), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) (70308), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung (42926), Fensterheber elektrisch vorn und hinten (35003), Fußmatten Textil (39303), Gepäckraumabdeckung / Rollo (27400), Getriebe 5-Gang (75005), Getränkehalter vorn (39003), Handschuhfach abschließbar und beleuchtet (37816), Handschuhfach mit Kühlfunktion (39506), Heckscheibenwischer (19300), Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver brushed (26168), Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter (29109), Innenspiegel abblendbar (37900), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz (39308), Karosserie: 4-türig (10004), Knieairbag Fahrerseite (26701), Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn (26913), Kopfstützen hinten (3-fach) (34807), Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten (12878), Lendenwirbelstützen vorn (33305), Lenkrad (Leder) (69009), Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung (69502), Leseleuchten vorn und hinten (37710), Leuchtweitenregelung (18205), LM-Felgen (47647), Mittelarmlehne vorn klappbar (27207), Motor 1,6 Ltr. - 81 kW 16V TDI DPF (96606), Multifunktionsanzeige Plus (25603), Nebelschlussleuchte (18700), Nichtraucher-Paket (2904), Parkbremse elektrisch (40803), Reifenkontroll-Anzeige (25906), Rücksitzlehne geteilt (33502), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 (77227), Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar (19009), Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn (39503), Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) (69801), Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar (37015), Sitz vorn links höhenverstellbar (32704), Sitz vorn rechts höhenverstellbar (32705), Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) (37905), Start/Stop-Anlage (77601), Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum (39007), Stoßfänger lackiert (21303), Tagfahrlicht (18904), Türgriffe außen Wagenfarbe (36404), Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn (37107), Wegfahrsperre (elektronisch) (38106), Wärmeschutzverglasung grün getönt (22304), Zentralverriegelung mit Fernbedienung (35301)

SONDERAUSSTATTUNG

Audiosystem Composition Colour (Touchscreen, MP3, Radio/CD-Player) (24152), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) (26708), Klimaanlage Climatronic 2-Zonen (28916), Metallic-Lackierung (11000), Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend) (68707), Sitze: Ergonomiesitze vorn (31989)

Unterlagen und Zubehör

Fahrzeugschlüssel (1), Bordbuchmappe, Serviceheft, Kugelkopf für Anhängevorrichtung

Wartung und Fälligkeiten

POSITION		TERMIN
Nächster Service	26.400 km / 571 Tag(e)	
Nächste HU		**12.2026**

Räder / Reifen

1. RADSATZ (MONTIERT) FELGE	GRÖSSE RUNFLAT	PROFIL ZUSTAND	DOT
Achse 1			
L Sava (Sommer) Leichtmetall	225/45 R 17 91 Y	4 mm In Ordnung	
R Sava (Sommer) Leichtmetall	225/45 R 17 91 Y	4 mm In Ordnung	
Achse 2			
L Sava (Sommer) Leichtmetall	225/45 R 17 91 Y	4 mm In Ordnung	
R Sava (Sommer) Leichtmetall	225/45 R 17 91 Y	4 mm In Ordnung	

2. RADSATZ (IM FAHRZEUG) FELGE	GRÖSSE RUNFLAT	PROFIL ZUSTAND	DOT
Achse 1			
L Sportiva (Winter) Stahl	195/65 R 15 95 H	7 mm In Ordnung	
R Sportiva (Winter) Stahl	195/65 R 15 95 H	7 mm In Ordnung	
Achse 2			
L Sportiva (Winter) Stahl	195/65 R 15 95 H	7 mm In Ordnung	
R Sportiva (Winter) Stahl	195/65 R 15 95 H	7 mm In Ordnung	

NOTLAUFEINRICHTUNG

Art: Notrad

Lackmessung

Lackwert Gesamtkarosse: von 120,00 µm bis 170,00 µm

Untersuchungsergebnis: Das Fahrzeug wurde in seinen Lackwerten über die gesamte Karosserie untersucht. Die Lackwerte zeigen in Ihrer Wertigkeit keine bedenklichen Werte eines reparierten Vorschadens auf.


Feststellungen

Im Rahmen der Fahrzeuguntersuchung wurde der Fehlerspeicher ausgelesen. Dabei wurden Fehler in der Fahrzeugelektronik festgestellt. Wir empfehlen eine ausführliche Fahrzeugdiagnose. Die Karosserie und der Innenraum weisen alters- und laufleistungsbedingte Abnutzungen (Kratzer, Flecken, Dellen usw.) auf.

NR.	BEZEICHNUNG	BESCHÄDIGUNGSART / REPARATUR
1	Elektronische Systeme	Fehlercodes gespeichert
2	Stoßfänger hinten	Druckstelle
3	Tür vorne rechts	Größere Delle
4	Stoßfänger vorne	Angeschrammt

Schlusswort


Diese Beurteilung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Das Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

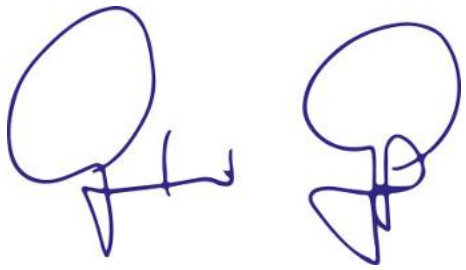

Der Sachverständige
Gerhard Graf

Übersichtsbilder

Bild 1

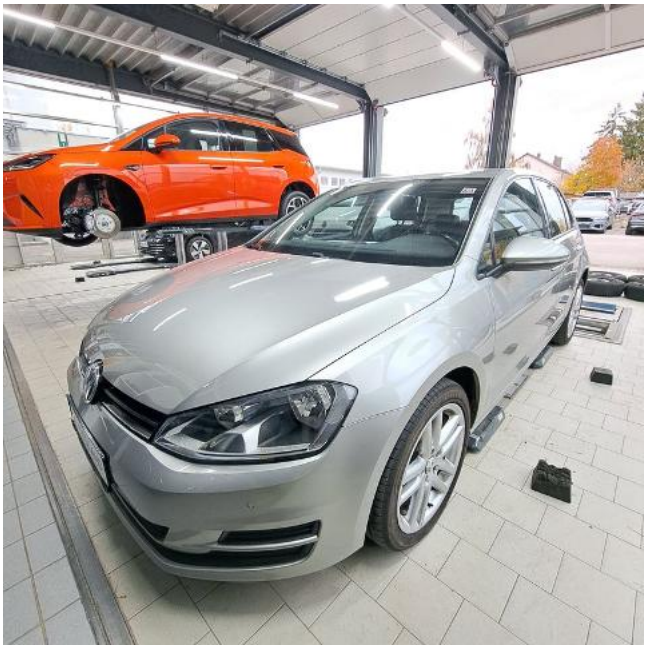

Übersichtsbild vorne links

Bild 2



Übersichtsbild vorne rechts

Bild 3



Übersichtsbild hinten rechts

Bild 4



Übersichtsbild hinten links

Bild 5



Übersichtsbild Innenraum

Bild 6



Bild 7



Bild 8



Bild 9



Sonstiges

Bild 10



Bild 11



Bild 12



Bild 13

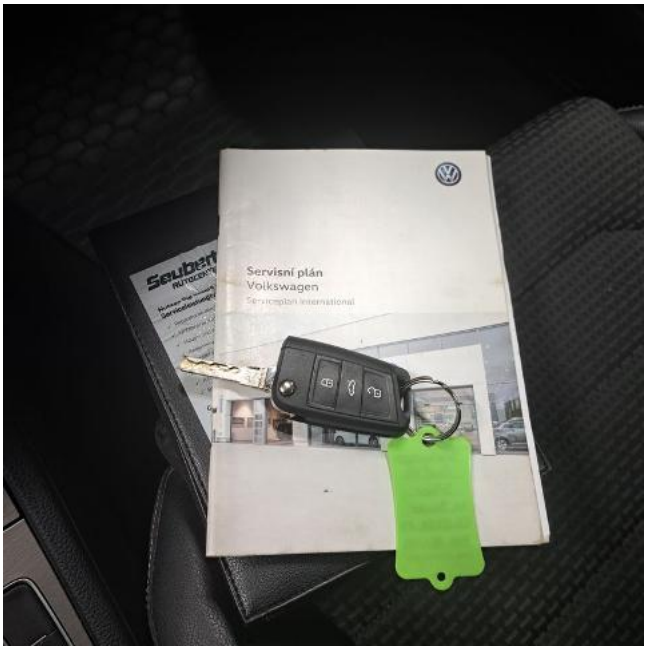


Bild 14

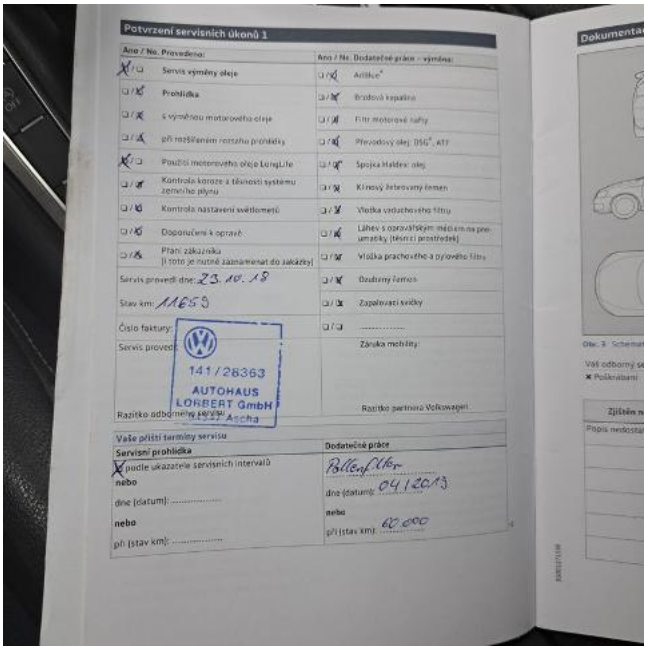


Bild 15

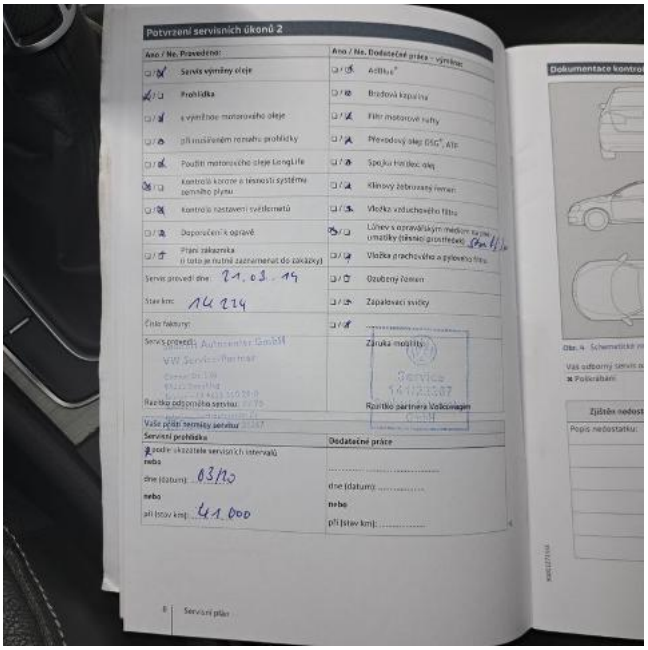


Bild 16

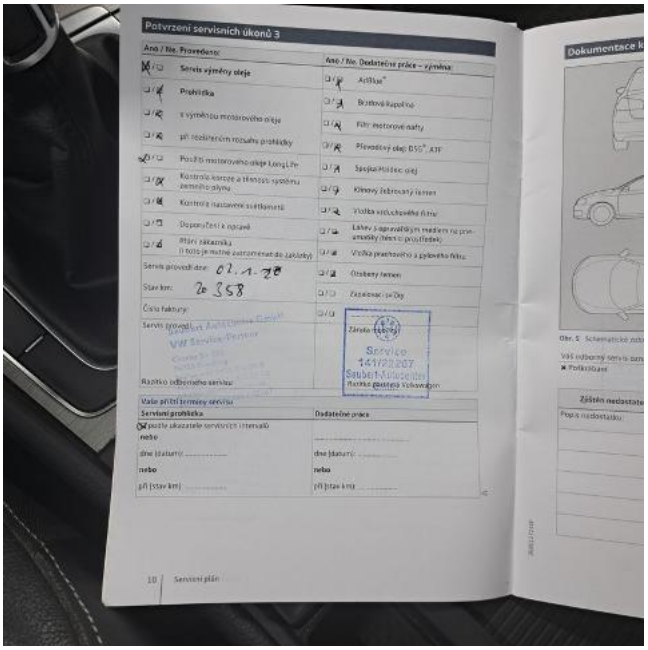


Bild 17

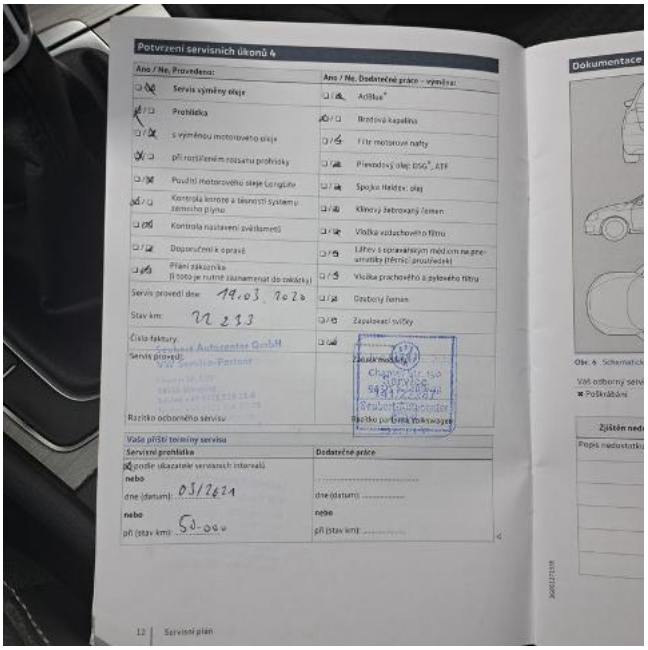


Bild 18

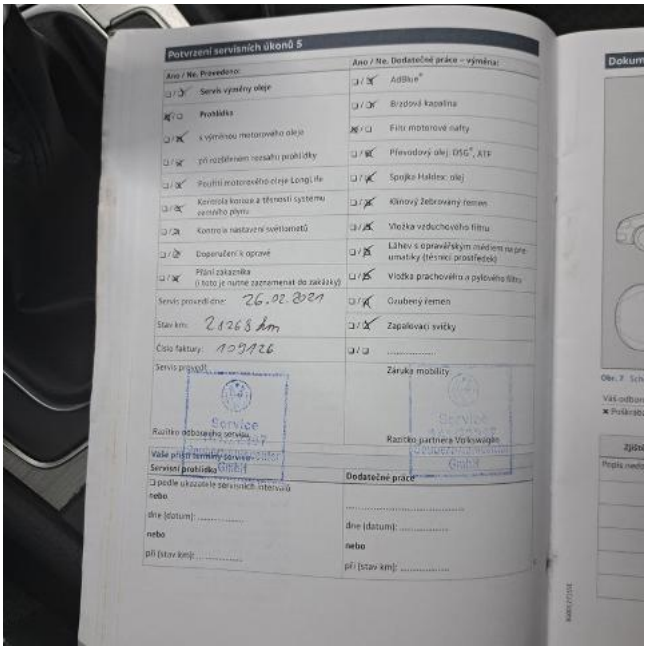


Bild 19

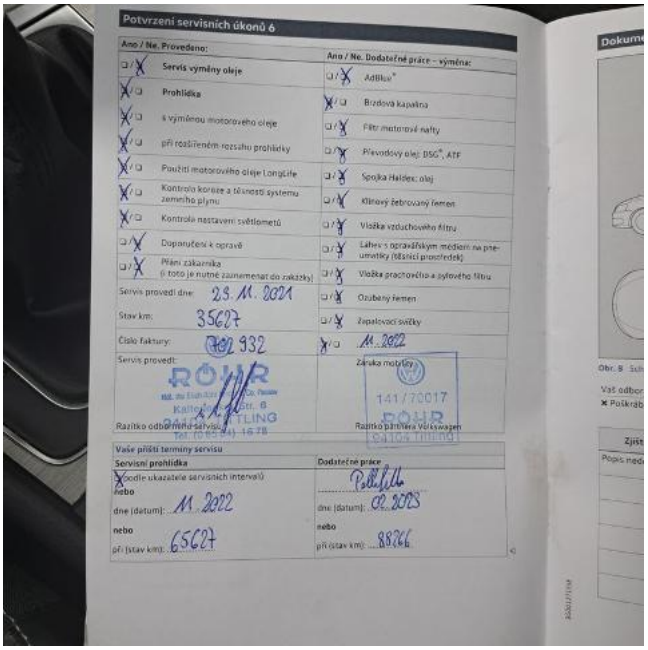


Bild 20

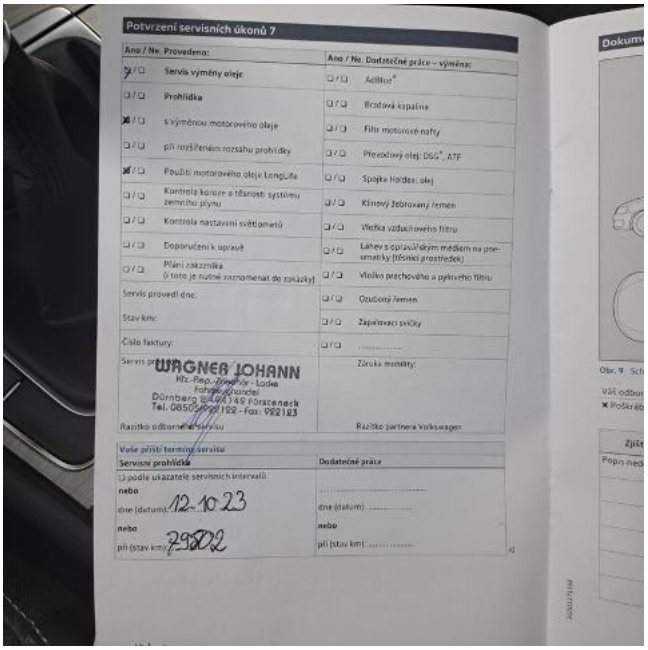


Bild 21

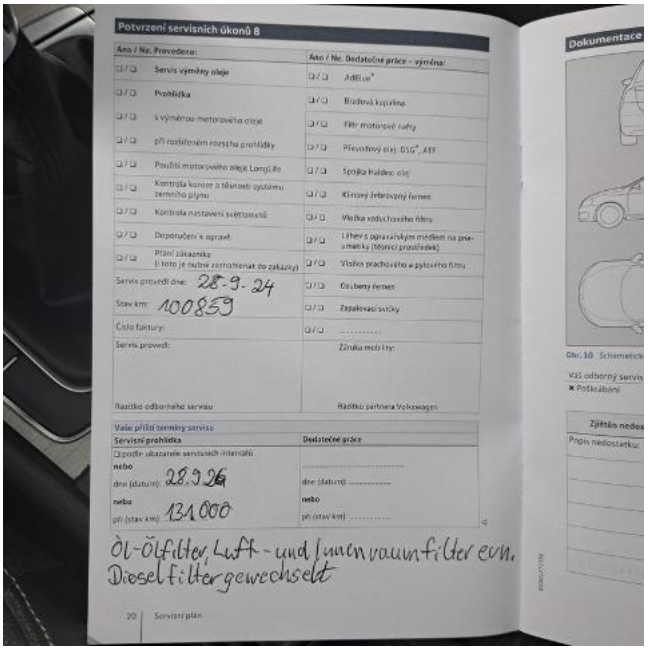


Bild 22

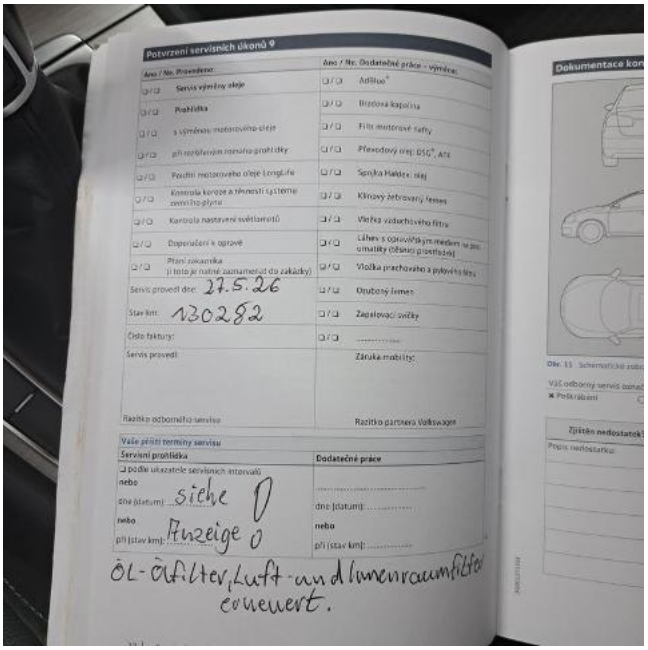


Bild 23



Sonstiges

Bild 24



Zusätzlicher Radsatz

Bilder Feststellungen

Bild 25



Nr.: 2
Bauteil: Stoßfänger hinten
Beschädigungsart: Druckstelle
Reparaturweg:

Bild 26



Bild 27



Nr.: 3
Bauteil: Tür vorne rechts
Beschädigungsart: Größere Delle
Reparaturweg:

Bild 28



Bild 29



Nr.: 4
Bauteil: Stoßfänger vorne
Beschädigungsart:
Angeschrammt
Reparaturweg:

Bild 30



Diagnoseprotokoll - Fehlercode Löschprotokoll
Datum: 02.11.2026 14:45

Kunde:	3265348	**Fahrzeugtyp:**	VW Golf AU Golf 7 (2012 – 2019)
Kundennummer:		**VIN:**	WVWZZZAUZHW161129
Kennzeichen:		**Kilometerstand:**	133946 km

Infotainment (MU Ent 4C Gen2 LGE)

Identifikation:

Data Record: 050
---: WVWZZZAUZHW161129
Data Record: 7080
Data Record: 5G0035867D
Fahrgestellnummer:
AVL-ECU-ID: 1418856036

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[000603] U140000	Funktionseinschränkung durch Unterspannung
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an
Status Of DTC Bit 6	Getestet im aktuellen Betriebszyklus
Status Of DTC Bit 5	Fehler nicht aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	bestätigt
Status Of DTC Bit 2	Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus nicht erkannt
Status Of DTC Bit 1	Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten
Status Of DTC Bit 0	passiv/sporadisch

Türelektronik vorn links (DCU Driver Side EW MAX KLO)

Identifikation:

Data Record: 020
AVL-ECU-ID: 371987994
Data Record: 0041
Data Record: 5Q0959393E

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[01000C] U101100	Versorgungsspannung Spannung zu niedrig
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an
Status Of DTC Bit 6	Getestet im aktuellen Betriebszyklus
Status Of DTC Bit 5	Fehler nicht aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	bestätigt
Status Of DTC Bit 2	Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus nicht erkannt
Status Of DTC Bit 1	Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten
Status Of DTC Bit 0	passiv/sporadisch
[090005] B131FF5	Fensterheber hinten Fahrerseite Versorgungsspannung unterer Grenzwert unterschritten
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an
Status Of DTC Bit 6	Getestet im aktuellen Betriebszyklus
Status Of DTC Bit 5	Fehler nicht aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	bestätigt
Status Of DTC Bit 2	Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus nicht erkannt
Status Of DTC Bit 1	Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten
Status Of DTC Bit 0	passiv/sporadisch

Motorelektronik (ECM 16TDI 030 04L 906 056CL)

Identifikation:

Data Record: H06
---: WVWZZZAUZHW161129
Data Record: 6336
Data Record: 04L906056CL
Fahrgestellnummer:
AVL-ECU-ID: -1119870100

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[0063E9] P157000	Motorsteuergerät gesperrt
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an
Status Of DTC Bit 6	Getestet im aktuellen Betriebszyklus
Status Of DTC Bit 5	Fehler aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	nicht bestätigt
Status Of DTC Bit 2	Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus nicht erkannt
Status Of DTC Bit 1	Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten
Status Of DTC Bit 0	passiv/sporadisch
[006A8D] P056200	Spannungsversorgung Spannung zu klein
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an
Status Of DTC Bit 6	Getestet im aktuellen Betriebszyklus
Status Of DTC Bit 5	Fehler aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	nicht bestätigt
Status Of DTC Bit 2	Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus erkannt
Status Of DTC Bit 1	Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten
Status Of DTC Bit 0	passiv/sporadisch
[006A2C] P023A00	Kühlmittelpumpe für Ladeluftkühler Unterbrechung
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an
Status Of DTC Bit 6	Getestet im aktuellen Betriebszyklus
Status Of DTC Bit 5	Fehler aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	nicht bestätigt
Status Of DTC Bit 2	Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus nicht erkannt
Status Of DTC Bit 1	Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten
Status Of DTC Bit 0	passiv/sporadisch

Servolenkung (Steering_Assist_MQB)

Identifikation:

Data Record: 129	Hardwareteilenummer:	---: 5Q0909144R
Data Record: 1072	Data Record: 5Q0909144T	AVL-ECU-ID: -253141481

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[002E00] U101100	Versorgungsspannung Spannung zu niedrig
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an
Status Of DTC Bit 6	Getestet im aktuellen Betriebszyklus
Status Of DTC Bit 5	Fehler nicht aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	bestätigt
Status Of DTC Bit 2	Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus nicht erkannt
Status Of DTC Bit 1	Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten
Status Of DTC Bit 0	aktiv/statisch

Zentralelektronik (BCM MQB)

Identifikation:

Data Record: H24	Data Record: 0175	Fahrgestellnummer:
---: WVWZZZAUZHW161129	Data Record: 5Q0937084CK	AVL-ECU-ID: 1857455683

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[003013] B12CA01	Kennzeichenleuchte elektrischer Fehler
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an
Status Of DTC Bit 6	Getestet im aktuellen Betriebszyklus
Status Of DTC Bit 5	Fehler nicht aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	bestätigt

Status Of DTC Bit 2	**Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus nicht erkannt**
Status Of DTC Bit 1	**Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten**
Status Of DTC Bit 0	**aktiv/statisch**
[020102] U101100	**Versorgungsspannung Spannung zu niedrig**
Status Of DTC Bit 7	**Keine Warnanzeige an**
Status Of DTC Bit 6	**Getestet im aktuellen Betriebszyklus**
Status Of DTC Bit 5	**Fehler nicht aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers**
Status Of DTC Bit 4	**Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers**
Status Of DTC Bit 3	**bestätigt**
Status Of DTC Bit 2	**Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus nicht erkannt**
Status Of DTC Bit 1	**Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten**
Status Of DTC Bit 0	**passiv/sporadisch**

Türelektronik vorn rechts (DCU Passenger Side EW MAX KLO)

Identifikation:

Data Record: 020 | Data Record: 0041 | Data Record: 5Q0959592E
AVL-ECU-ID: 109741828

Fehlercodes:

Fehlernummer	**Fehlertext**
[01000C] U101100	**Versorgungsspannung Spannung zu niedrig**
Status Of DTC Bit 7	**Keine Warnanzeige an**
Status Of DTC Bit 6	**Getestet im aktuellen Betriebszyklus**
Status Of DTC Bit 5	**Fehler nicht aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers**
Status Of DTC Bit 4	**Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers**
Status Of DTC Bit 3	**bestätigt**
Status Of DTC Bit 2	**Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus nicht erkannt**
Status Of DTC Bit 1	**Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten**
Status Of DTC Bit 0	**passiv/sporadisch**
[090015] B1320F5	**Fensterheber hinten Beifahrerseite Versorgungsspannung unterer Grenzwert unterschritten**
Status Of DTC Bit 7	**Keine Warnanzeige an**
Status Of DTC Bit 6	**Getestet im aktuellen Betriebszyklus**
Status Of DTC Bit 5	**Fehler nicht aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers**
Status Of DTC Bit 4	**Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers**
Status Of DTC Bit 3	**bestätigt**
Status Of DTC Bit 2	**Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus nicht erkannt**
Status Of DTC Bit 1	**Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten**
Status Of DTC Bit 0	**passiv/sporadisch**

Gateway (Gateway Lear)

Identifikation:

Data Record: 126 | Data Record: 1265 | ASAM/ODX Datei Kennzeichnung:
---: EV_GatewLear | Data Record: 5Q0907530AK | AVL-ECU-ID: -737345559

Fehlercodes:

Fehlernummer	**Fehlertext**
[010300] U112400	**Datenbus Mehrverbau erkannt**
Status Of DTC Bit 7	**Keine Warnanzeige an**
Status Of DTC Bit 6	**Getestet im aktuellen Betriebszyklus**
Status Of DTC Bit 5	**Fehler nicht aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers**
Status Of DTC Bit 4	**Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers**
Status Of DTC Bit 3	**bestätigt**
Status Of DTC Bit 2	**Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus nicht erkannt**
Status Of DTC Bit 1	**Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten**
Status Of DTC Bit 0	**aktiv/statisch**

Klimaelektronik (AC Climatronic BHB VW37X)

Identifikation:

Data Record: H04 | Data Record: 1801 | Data Record: 5G0907044CF

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[100106] B10CD00	Funktionseinschränkung durch Energiemanagement
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an
Status Of DTC Bit 6	Getestet im aktuellen Betriebszyklus
Status Of DTC Bit 5	Fehler nicht aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	bestätigt
Status Of DTC Bit 2	Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus nicht erkannt
Status Of DTC Bit 1	Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten
Status Of DTC Bit 0	aktiv/statisch

Anmerkungen:

Prüfer: Unterschrift: